

TransPocket 150 TIG **TransPocket 180 TIG**


Návod na obsluhu

SK

Prúdový zdroj tyčovej elektródy



42,0426,0207,SK 020-26082020

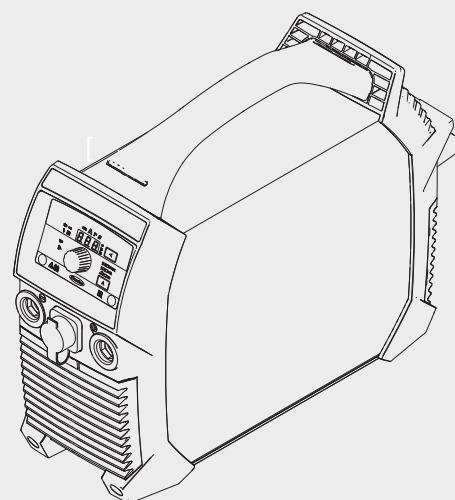

Bezpečnostné predpisy.....	5
Vysvetlenie bezpečnostných upozornení.....	5
Všeobecne.....	5
Použitie podľa určenia.....	6
Okolité podmienky.....	6
Povinnosti prevádzkovateľa.....	6
Povinnosti personálu.....	6
Sieťová prípojka.....	7
Prúdový chránič.....	7
Vlastná ochrana a ochrana ďalších osôb.....	7
Informácie o hodnotách hlukových emisií.....	8
Nebezpečenstvo spôsobené škodlivými plynmi a parami.....	8
Nebezpečenstvo v dôsledku úletu iskier.....	8
Nebezpečenstvá spôsobené sieťovým a zvracím prúdom.....	9
Blúdivé zvracie prúdy.....	10
Klasifikácia zariadení podľa EMK.....	10
Opatrenia v oblasti elektromagnetickej kompatibility.....	10
Opatrenia v elektromagnetických poliach.....	11
Osobitné miesta ohrozenia.....	11
Požiadavky na ochranný plyn.....	12
Nebezpečenstvo vychádzajúce z fliaš s ochranným plynom.....	13
Bezpečnostné opatrenia na mieste nainštalovania a pri preprave.....	13
Bezpečnostné opatrenia v normálnej prevádzke.....	14
Uvedenie do prevádzky, údržba a renovácia.....	14
Bezpečnostnotechnická kontrola.....	15
Likvidácia.....	15
Označenie bezpečnosti.....	15
Bezpečnosť dát.....	15
Autorské práva.....	15
Všeobecné informácie.....	16
Koncepcia zariadenia.....	16
Výstražné upozornenia na zariadení.....	17
Oblasti použitia.....	18
Pred uvedením do prevádzky.....	19
Bezpečnosť.....	19
Použitie podľa určenia.....	19
Pokyny na inštalovanie.....	19
Generátorový režim.....	19
Ovládacie prvky, prípojné miesta a mechanické komponenty.....	21
Bezpečnosť.....	21
Ovládacie prvky, prípojky a mechanické komponenty TransPocket 150.....	22
Ovládacie prvky, prípojky a mechanické komponenty TransPocket 180.....	23
Ovládací panel.....	24
Zváranie tyčovou elektródou.....	25
Príprava.....	25
Zváranie obaľovanou elektródou.....	26
Funkcia Softstart/Hotstart.....	26
Dynamika.....	27
Zváranie s impulzným oblúkom.....	28
Druhy režimu TIG.....	30
Symbolika a vysvetlenie.....	30
2-taktný režim.....	30
4-taktný režim.....	31
Zváranie TIG.....	32
Všeobecne.....	32
Prípojenie plynovej fľaše.....	32
Príprava.....	33
Nastavenie tlaku plynu.....	34
Zváranie TIG.....	34
TIG Comfort Stop.....	35

Zváranie s impulzným oblúkom	36
Funkcia stehovania	37
Ponuka Setup Zvárací postup.....	39
Vstup do ponuky Setup.....	39
Zmena parametrov.....	39
Odchod z ponuky Setup.....	39
Parametre pre zváranie obaľovanou elektródou.....	39
Parametre pre zváranie TIG	40
Ponuka Setup – úroveň 2	43
Parametre v ponuke Setup – úroveň 2	43
Ošetrovanie, údržba a likvidácia	45
Bezpečnosť.....	45
Všeobecne.....	45
Údržba pri každom uvedení do prevádzky.....	45
Každé 2 mesiace	46
Likvidácia	46
Odstránenie poruchy.....	47
Bezpečnosť.....	47
Zobrazené poruchy	47
Servisné hlásenia.....	47
Žiadna funkcia.....	49
Nedostatočná funkcia	50
Technické údaje	51
Vysvetlenie pojmu doba zapnutia	51
TransPocket 150 TIG.....	52
TransPocket 180 TIG.....	53
TransPocket 180 TIG MV	54

Vysvetlenie bezpečnostných upozornení



NEBEZPEČENSTVO!

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo.

- Ak sa mu nevyhnete, môže to mať za následok smrť alebo najťažšie úrazy.



VÝSTRAHA!

Označuje možnosť vzniku nebezpečnej situácie.

- Ak sa jej nezabráni, dôsledkom môže byť smrť alebo najťažšie zranenia.



POZOR!

Označuje potenciálne škodlivú situáciu.

- Ak sa jej nezabráni, dôsledkom môžu byť ľahké alebo nepatrné zranenia, ako aj materiálne škody.

UPOZORNENIE!

Označuje možnosť nepriaznivo ovplyvnených pracovných výsledkov a poškodení výbavy.

Všeobecne

Zariadenie je vyhotovené na úrovni súčasného stavu techniky a uznávaných bezpečnostnotechnických predpisov. Predsa však pri chybnej obsluhu alebo zneužití hrozí nebezpečenstvo:

- ohrozenia života a zdravia operátora alebo tretej osoby,
- zariadenia a iných vecných hodnôt prevádzkovateľa,
- znemožnenia efektívnej práce s týmto zariadením.

Všetky osoby, ktoré sú poverené uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbou a udržiavaním tohto zariadenia, musia:

- byť zodpovedajúco kvalifikované,
- mať znalosti zo zvarovania
- a kompletne si prečítať tento návod na obsluhu a postupovať presne podľa neho.

Tento návod na obsluhu treba mať neustále uložený na mieste použitia zariadenia. Okrem tohto návodu na obsluhu treba dodržiavať všeobecne platné, ako aj miestne predpisy na prevenciu úrazov a na ochranu životného prostredia.

Všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia na nebezpečenstvo na zariadení:

- udržiavajte v čitateľnom stave,
- nepoškodzujte,
- neodstraňujte,
- neprikrývajte, neprelepujte ani nepremaľovávajúte.

Umiestnenie bezpečnostných pokynov a upozornení na nebezpečenstvo na zariadení nájdete v kapitole „Všeobecné“ v návode na obsluhu vášho zariadenia!

Pred zapnutím zariadenia sa musia odstrániť poruchy, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť!

Ide o vašu bezpečnosť!

Použitie podľa ur- čenia	<p>Zariadenie sa musí používať výhradne na práce v zmysle použitia podľa určenia.</p> <hr/> <p>Zariadenie je určené výlučne na zvárací postup uvedený na výkonovom štítku. Každé iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec sa považuje za neprimerané. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí.</p> <hr/> <p>K použitiu podľa určenia takisto patrí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dôsledné prečítanie a dodržiavanie všetkých upozornení z návodu na obsluhu, - dôsledné prečítanie a dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov a upozornení na nebezpečenstvá, - dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác. <hr/> <p>Zariadenie nikdy nepoužívajte na nasledujúce aplikácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roztápanie potrubí, - nabíjanie batérií/akumulátorov, - štartovanie motorov. <hr/> <p>Zariadenie je určené na prevádzku v priemysle a podnikaní. Za poškodenia vyplývajúce z použitia v obytnej oblasti výrobca neručí.</p> <hr/> <p>Výrobca v žiadnom prípade neručí za nedostatočné alebo chybné pracovné výsledky.</p>
Okolité podmien- ky	<p>Prevádzkovanie alebo skladovanie zariadenia mimo uvedenej oblasti je považované za použitie, ktoré nie je v súlade s určením. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí.</p> <hr/> <p>Teplotný rozsah okolitého vzduchu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pri prevádzkovaní: -10 °C až + 40 °C (14 °F až 104 °F) - Pri preprave a skladovaní: -20 °C až +55 °C (-4 °F až 131 °F) <hr/> <p>Relatívna vlhkosť vzduchu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 50 % pri 40 °C (104 °F) - do 90 % pri 20 °C (68 °F) <hr/> <p>Okolitý vzduch: bez prachu, kyselín, korozívnych plynov alebo látok atď. Nadmorská výška: do 2 000 m (6561 ft. 8.16 in.)</p>
Povinnosti prevádzkovateľa	<p>Prevádzkovateľ sa zaväzuje na zariadení nechať pracovať iba osoby, ktoré</p> <ul style="list-style-type: none"> - sú oboznámené so základnými predpismi o pracovnej bezpečnosti a o predchádzaní úrazom a sú zaučené do manipulácie so zariadením, - si prečítali a porozumeli tomuto návodu na obsluhu, predovšetkým kapitole „Bezpečnostné predpisy“ a potvrdili to svojim podpisom, - sú vyškolené v súlade s požiadavkami na pracovné výsledky. <hr/> <p>Bezpečnostnú informovanosť personálu treba v pravidelných intervaloch kontrolovať.</p>
Povinnosti per- sonálu	<p>Všetky osoby, ktoré sú poverené prácami na zariadení, sa pred začiatkom práce zaväzujú</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodržiavať základné predpisy pre bezpečnosť pri práci a predchádzanie úrazom, - prečítať si tento návod na obsluhu, predovšetkým kapitolu „Bezpečnostné predpisy“, a svojim podpisom potvrdiť, že jej porozumeli a že ju budú dodržiavať. <hr/> <p>Pred opustením pracoviska zabezpečte, aby aj počas neprítomnosti nemohlo dochádzať k žiadnym personálnym a materiálnym škodám.</p>

Sieťová prípojka

Zariadenia s vysokým výkonom môžu svojím prúdovým odberom ovplyvňovať kvalitu energie v sieti.

Niektorých zariadení sa to môže týkať vo forme:

- obmedzenia pripojenia,
- požiadaviek súvisiacich s maximálnou dovolenou impedanciou siete ^{*)},
- požiadaviek súvisiacich s minimálnym požadovaným skratovým výkonom ^{*)}.

^{*)} Vždy v mieste pripojenia k verejnej sieti.

Pozri Technické údaje.

V tomto prípade sa prevádzkovateľ alebo používateľ zariadenia musí uistiť, či sa zariadenie môže pripojiť. Podľa potreby je žiaduce sa poradiť s energetickým rozvodným podnikom.

sDÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Dbajte na bezpečné uzemnenie sieťovej prípojky!

Prúdový chránič

Lokálne predpisy a národné smernice môžu pri pripojení zariadenia na verejnú elektrickú sieť vyžadovať prúdový chránič.

Typ prúdového chrániča odporúčaný výrobcom je uvedený v technických údajoch.

Vlastná ochrana a ochrana ďalších osôb

Pri zaobchádzaní so zariadením sa vystavujete početným ohrozeniam, ako napríklad:

- úlet iskier, poletujúce horúce častice kovov,
- žiarenie elektrického oblúka poškodzujúce zrak a pokožku,
- škodlivé elektromagnetické polia, ktoré pre nositeľov kardiostimulátorov znamenajú ohrozenie života,
- elektrické nebezpečenstvo spôsobené sieťovým a zväracím prúdom,
- zvýšené zaťaženie hlukom,
- škodlivý dym a plyny zo zvärania.

Pri zaobchádzaní so zariadením použite vhodné ochranné oblečenie. Ochranné oblečenie musí mať nasledujúce vlastnosti:

- ťažko zápalné,
- izolujúce a suché,
- pokrývajúce celé telo, nepoškodené a v dobrom stave,
- zahŕňa ochrannú prilbu a
- nohavice bez manžiet.

Za súčasť ochranného odevu sa, okrem iného, považuje:

- Ochrana očí a tváre ochranným štítom s predpisovou filtračnou vložkou pred ultrafialovým žiarením, horúčavou a úletom iskier.
- Ochranné okuliare za ochranným štítom s bočnou ochranou spĺňajúce predpisy.
- Noste pevnú obuv izolujúcu aj pri zvýšenej vlhkosti.
- Chráňte si ruky vhodnými ochrannými rukavicami (elektricky i tepelne izolujúce).
- Používajte ochranu sluchu na zníženie zaťaženia hlukom a na ochranu pred zraneniami.

Osoby, predovšetkým deti, držte v dostatočnej vzdialenosti od zariadení v prevádzke a od zväracieho procesu. Ak sa však predsa v blízkosti nachádzajú osoby:

- poučte ich o všetkých nebezpečenstvách (nebezpečenstvo oslepnutia vplyvom elektrického oblúka, nebezpečenstvo poranenia úletom iskier, zdraviu škodlivý dym zo zvärania, zaťaženie hlukom, možné ohrozenie spôsobené sieťovým alebo zväracím prúdom...),
- poskytnite im vhodné ochranné prostriedky
- alebo postavte vhodné ochranné steny či závesy.

**Informácie o hodnotách hlu-
kových emisií**

Maximálna hladina akustického tlaku vyžarovaného týmto zariadením je < 80 dB (A) (ref. 1 pW) pri chode naprázdno a počas ochladzovacej fázy po prevádzke, pri maximálnom dovolenom pracovnom bode a normovanom zaťažení podľa EN 60974-1.

Konkrétna hodnota emisií pri zváraní (a rezaní) pre určité pracovisko sa nedá špecifikovať, pretože je určovaná postupom a okolitými podmienkami. Závisí od najrôznejších parametrov, ako je napr. zvárací postup (zváranie MIG/MAG, TIG), zvolený druh prúdu (jednosmerný prúd, striedavý prúd), výkonový rozsah, druh zváraného materiálu, rezonančné správanie zvarenca, okolie pracoviska a pod.

Nebezpečenstvo spôsobené škodlivými plynmi a parami

Dym vznikajúci pri zváraní obsahuje plyny a pary škodlivé zdraviu.

Dym zo zvárania obsahuje látky, ktoré podľa Monografie 118 Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny spôsobujú rakovinu.

Využívajte bodové odsávanie a odsávanie miestnosti.

Ak je to možné, používajte zváracie horáky s integrovaným odsávacím zariadením.

Hlavu držte mimo zóny tvorby dymu zo zvárania a plynov.

Vznikajúci dym, ako aj škodlivé plyny

- nevdychujte,
- odsávajte ich z pracovnej oblasti vhodnými prostriedkami.

Postarajte sa o dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Uistite sa, že sa vždy dodržiava miera dodávania vzduchu najmenej 20 m³/hodinu.

Pri nedostatočnom vetraní používajte zváraciu kuklu s prívodom vzduchu.

Ak si nie ste istí, či je odsávací výkon dostatočný, porovnajte namerané hodnoty škodlivých emisií s prípustnými medznými hodnotami.

Za mieru škodlivosti dymu zo zvárania sú okrem iných zodpovedné aj tieto komponenty:

- kovy použité na zvarenec,
- elektródy,
- povlakovanie,
- čističe, odmasťovače a podobné prostriedky,
- použitý zvárací proces.

Zohľadňujte preto príslušné technické listy o materiálovej bezpečnosti a údaje výrobcu o uvedených komponentoch.

Odporúčania v prípadoch ožiarenia, opatrenia v rámci riadenia rizík a na identifikáciu pracovných podmienok nájdete na webovej stránke Európskej asociácie pre zváranie (European Welding Association) v sekcii Zdravie a bezpečnosť (Health & Safety).

V blízkosti elektrického oblúka sa nesmú vyskytovať horľavé pary (napr. výpary z rozpúšťadiel).

Ak sa nezvára, treba zatvoriť ventil fľaše s ochranným plynom alebo hlavný prívod plynu.

Nebezpečenstvo v dôsledku úletu iskier

Úlet iskier môže vyvolať požiare a explózie.

Nikdy nezvárajte v blízkosti horľavých materiálov.

Horľavé materiály musia byť od elektrického oblúka vzdialené minimálne 11 metrov (36 ft. 1.07 in.) alebo musia byť prikryté kontrolným krytovaním.

Treba mať pripravené vhodné odskúšané hasiace prístroje.

Iskry a horúce častice kovov sa môžu aj cez malé škáry a otvory dostať do okolitých priestorov. Zabezpečte zodpovedajúce opatrenia, aby napriek tomu nevznikalo žiadne riziko poranení a požiarov.

Nezvárajte v oblastiach ohrozených požiarom a výbuchmi a na uzavretých zásobníkoch, sudoch alebo potrubíach, ak tieto nie sú riadne pripravené podľa zodpovedajúcich národných a medzinárodných noriem.

Na nádobách, v ktorých sú/boli skladované plyny, palivá, minerálne oleje a podobne, sa nesmie zvärať. S ohľadom na ich zvyšky existuje nebezpečenstvo explózie.

Nebezpečenstvá spôsobené sieťovým a zväracím prúdom

Zasiahnutie elektrickým prúdom je v zásade životunebezpečné a môže byť smrteľné.

Nedotýkajte sa častí pod napätím vnútri zariadenia ani mimo neho.

Pri zváraní MIG/MAG a TIG je pod napätím aj zvärací drôt, cievka drôtu, posuvové kladky, ako aj častice kovov, ktoré sú v kontakte so zväracím drôtom.

Podávač drôtu vždy postavte na dostatočne izolovaný podklad alebo použite vhodné izolujúce uchytenie podávača drôtu.

Postarajte sa o vhodnú vlastnú ochranu a ochranu ďalších osôb prostredníctvom suchej podložky alebo krytu, dostatočne izolujúcich voči zemniacemu potenciálu alebo potenciálu kostry. Táto podložka alebo kryt musia úplne pokrývať celú oblasť medzi telom a zemniacim potenciálom alebo potenciálom kostry.

Všetky káble a vodiče musia byť pevné, nepoškodené, zaizolované a dostatočne dimenzované. Uvoľnené spojenia, privarené, poškodené alebo poddimenzované káble a vodiče ihneď vymeňte.

Pred každým použitím skontrolujte prúdové spojenia prostredníctvom uchopenia ohľadne pevného uloženia.

Pri prúdových kábloch s bajonetovou zástrčkou prúdový kábel pretočte min. o 180° okolo pozdĺžnej osi a predpnite ho.

Káble ani vodiče neovíjajte okolo tela ani častí tela.

Elektródu (tyčovú elektródu, volfrámovú elektródu, zvärací drôt...):

- nikdy kvôli ochladeniu neponárajte do kvapalín,
- nikdy sa jej nedotýkajte pri zapnutom prúdovom zdroji.

Medzi elektródami dvojice zväracích systémov sa môže napríklad vyskytovať dvojnásobné napätie chodu naprázdno jedného zväracieho systému. Pri súčasnom dotyku potenciálov oboch elektród existuje podľa okolností nebezpečenstvo ohrozenia života.

Sieťový kábel nechajte pravidelne odborným elektrikárom prekontrolovať ohľadne funkčnej spôsobilosti ochranného vodiča.

Zariadenia triedy ochrany I vyžadujú pre správnu prevádzku sieť s ochranným vodičom a zásuvkový systém s kontaktom pre ochranný vodič.

Prevádzka zariadenia na sieti bez ochranného vodiča a na zásuvke bez kontaktu pre ochranný vodič je povolená iba vtedy, ak sú dodržané všetky národné predpisy o ochrane elektrickým oddelením.

V opačnom prípade sa to považuje za hrubú nedbanlivosť. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí.

Ak je to potrebné, vhodnými prostriedkami sa postarajte o dostatočné uzemnenie zvarenca.

Nepoužívané zariadenia vypnite.

Pri prácach vo väčšej výške noste bezpečnostný postroj na zaistenie proti pádu.

Pred prácami na zariadení treba toto zariadenie vypnúť a vytiahnuť sieťovú vidlicu.

Zariadenie prostredníctvom zreteľne čitateľného a zrozumiteľného výstražného štítka zaistíte proti zasunutiu sieťovej vidlice a proti opätovnému zapnutiu.

Po otvorení zariadenia:

- vybite všetky konštrukčné diely, ktoré akumulujú elektrické náboje,
- zabezpečte, aby boli všetky komponenty zariadenia v bezprúdovom stave.

Ak sú nutné práce na dieloch pod napätím, je potrebné privolať druhú osobu, ktorá včas vypne hlavný vypínač.

Blúdivé zväracie prúdy

Ak sa ďalej uvádzané upozornenia nerešpektujú, je možný vznik blúdivých zväracích prúdov, ktoré môžu zapríčiniť:

- nebezpečenstvo požiaru,
- prehriatie konštrukčných dielov, ktoré sú spojené so zvarencom,
- porušenie ochranných vodičov,
- poškodenie zariadenia a iných elektrických zariadení.

Postarajte sa o pevné spojenie pripojovacej zvierky na zvarenci s týmto zvarencom.

Pripojovaciu zvierku na zvarenci pripevnite čo možno najbližšie k zváranému miestu.

Zariadenie postavte tak, aby bola zabezpečená jeho dostatočná izolácia od elektricky vodivého prostredia, napr.: izolácia od elektricky vodivých podláh alebo elektricky vodivých stojanov.

Pri použití prúdových rozvádzačov, dvojhlavových uchytení atď. dbajte na nasledujúce pokyny: Aj elektróda nepoužitého zväracieho horáka/držiaka elektródy je pod napätím. Postarajte sa o dostatočnú izoláciu uloženia nepoužívaného zväracieho horáka/držiaka elektródy.

Pri automatických aplikáciách MIG/MAG drôtovú elektródu preveďte iba izolovane z nádoby so zväracím drôtom, z veľkokapacitnej cievky alebo z cievky drôtu k podávaču drôtu.

Klasifikácia zariadení podľa EMK

Zariadenia emisnej triedy A:

- sú určené len na použitie v priemyselnom prostredí,
- v inom prostredí môžu spôsobovať rušenie po vedení a vyžarovanie v závislosti od výkonu.

Zariadenia emisnej triedy B:

- spĺňajú požiadavky na emisie pre obytné a priemyselné prostredie. Platí to aj pre obytné prostredie, v ktorom sa napájanie energiou zabezpečuje z verejnej nízko-napäťovej siete.

Klasifikácia zaradení EMK podľa typového štítka alebo technických údajov.

Opatrenia v oblasti elektromagnetickej kompatibility

V osobitných prípadoch môže napriek dodržiavaniu normalizovaných medzných hodnôt emisií dochádzať k negatívnemu ovplyvňovaniu prostredia danej aplikácie (napr. ak sa na mieste inštalácie nachádzajú citlivé zariadenia alebo ak sa miesto inštalácie nachádza v blízkosti rádiového alebo televízneho prijímača).

V takom prípade je prevádzkovateľ povinný prijať primerané opatrenia na odstránenie rušenia.

Odolnosť proti rušeniu zariadení v okolí zariadenia skontrolujte a vyhodnoťte v súlade s národnými a medzinárodnými ustanoveniami. Príklady pre zariadenia so sklonom k rušeniu, ktoré môžu byť ovplyvnené zariadením:

- bezpečnostné zariadenia,
- sieťové a signálové káble a takisto káble na prenos dát,
- zariadenia na elektronické spracovanie údajov a telekomunikačné zariadenia,
- zariadenia na meranie a kalibráciu.

Podporné opatrenia na zabránenie problémom s elektromagnetickou kompatibilitou:

1. Sieťové napájanie
 - Ak aj napriek predpísanému pripojeniu na sieť dochádza k elektromagnetickým poruchám, prijmite dodatočné opatrenia (napr. použite vhodný sieťový filter).
2. Zváracie káble
 - zachovajte ich čo možno najkratšie,
 - nechajte ich prebiehať uložené tesne pri sebe (aj kvôli zabráneniu problémom s elektromagnetickými poľami),
 - uložte ich v dostatočnej vzdialenosti od iných vodičov.
3. Vyrovnanie potenciálov
4. Uzemnenie zvarenca
 - Ak je to potrebné, vytvorte uzemňovacie spojenie cez vhodné kondenzátory.
5. Odtienenie, ak je to potrebné
 - Odtieňte iné zariadenia v okolí.
 - Odtieňte celú zváraciu inštaláciu.

Opatrenia v elektromagnetických poliach

Elektromagnetické polia môžu zapríčiniť zdravotné poškodenia, ktoré ešte nie sú známe:

- účinky na zdravie susedných osôb, napr. nositeľov kardiostimulátorov a pomôcok pre nedoslýchavých
- Nositelia kardiostimulátorov sa musia poradiť so svojim lekárom prv, než sa budú zdržiavať v bezprostrednej blízkosti tohto zariadenia a zváracieho procesu
- Z bezpečnostných dôvodov treba udržiavať podľa možnosti čo najväčšie odstupy medzi zväracími káblami a hlavou/trupom zvarača
- Zváracie káble a hadicové zväzky nenosiť prevesené cez plece a neovinuť si ich okolo tela a častí tela

Osobitné miesta ohrozenia

Nepribližujte sa rukami, vlasmi, kusmi odevu ani nástrojmi k pohyblivým častiam, akými napr. sú:

- ventilátory,
- ozubené kolesá,
- kolieska,
- hriadele,
- cievky drôtu a zváracie drôty.

Nesiahajte do otáčajúcich sa ozubených kolies pohonu drôtu ani do otáčajúcich sa hnacích častí.

Kryty a bočné časti sa smú otvárať/odstraňovať iba pri vykonávaní údržbových a opravárenských prác.

Počas prevádzky

- Zabezpečte, aby boli všetky kryty zatvorené a aby boli riadne namontované všetky bočné časti.
- Všetky kryty a bočné časti udržiavajte v zatvorenom stave.

Výstup zváracieho drôtu zo zváracieho horáka spôsobuje vysoké riziko zranení (prepichnutie ruky, zranenie tváre a očí...).

Zvárací horák preto vždy držte smerom od tela (zariadenia s podávačom drôtu) a používajte vhodné ochranné okuliare.

Počas zvárania ani po ňom sa zvarenca nedotýkajte – nebezpečenstvo popálenia.

Z chladnúcich zvarencov môže odskočiť troska. Preto aj pri dodatočných prácach na zvarencoch noste predpísané ochranné vybavenie a postarajte sa o dostatočnú ochranu iných osôb.

Zváraacie horáky a iné komponenty vybavenia s vysokou prevádzkovou teplotou nechajte ochladiť prv, než sa na nich bude pracovať.

V priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu platia špeciálne predpisy – dodržiavajte zodpovedajúce národné a medzinárodné ustanovenia.

Prúdové zdroje pre prácu v priestoroch so zvýšeným elektrickým ohrozením (napr. kotly) musia byť vyznačené znakom (Safety). Prúdový zdroj sa však v takýchto priestoroch nesmie nachádzať.

Nebezpečenstvo obarenia uniknutým chladiacim médium. Pred nasunutím prípojok pre prívod alebo spätný odtok chladiaceho média treba chladiace zariadenie vypnúť.

Pri manipulácii s chladiacim médium dodržiavajte údaje karty bezpečnostných údajov chladiaceho média. Kartu bezpečnostných údajov chladiaceho média dostanete vo vašom servisnom stredisku alebo prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.

Pri prenášaní zariadení žeriavom používajte iba vhodné prostriedky na uchytenie bremena od výrobcu.

- Reťaze alebo laná zaveste na všetky závesné body vhodného prostriedku na uchytenie bremena.
 - Reťaze alebo laná musia byť polohované s čo možno najmenším uhlom vzhľadom na zvislicu.
 - Odstráňte plynovú fľašu a podávač drôtu (zariadenia MIG/MAG a TIG).
-

Pri zavesení podávača drôtu na žeriav počas zvárania použite vždy vhodné izolujúce zavesenie podávača drôtu (zariadenia MIG/MAG a TIG).

Ak je zariadenie vybavené nosným popruhom alebo nosnou rukoväťou, tieto slúžia výlučne na ručné prenášanie. Pre prenášanie pomocou žeriava, vidlicového vozíka alebo iných mechanických zdvíhadiel nie je tento nosný popruh vhodný.

Je potrebné skontrolovať všetky viazacie prostriedky (popruhy, spony, reťaze atď.), ktoré sa používajú v súvislosti so zariadením alebo jeho komponentmi (napr. ohľadne mechanických poškodení, korózie alebo zmien spôsobených poveternostnými vplyvmi). Interval a rozsah kontroly musia zodpovedať minimálne platným národným normám a smerniciam.

Pri použití adaptéra na pripojenie ochranného plynu hrozí nebezpečenstvo nespozorovaného úniku bezfarebného ochranného plynu bez zápachu. Závit adaptéra zo strany zariadenia na pripojenie ochranného plynu treba pred montážou utesniť pomocou vhodnej teflónovej pásky.

Požiadavky na ochranný plyn

Najmä v okružných vedeniach môže znečistený inertný plyn spôsobovať poškodenie zariadenia a viesť k zníženiu kvality zvárania.

Vyžaduje sa splnenie nasledujúcich špecifikácií týkajúcich sa kvality ochranného plynu:

- veľkosť častíc pevných látok < 40 µm,
 - tlakový rosný bod < -20 °C,
 - max. obsah oleja < 25 mg/m³.
-

V prípade potreby treba použiť filtre!

Nebezpečenstvo vychádzajúce z fľaš s ochranným plynom

Fľaše s ochranným plynom obsahujú plyn pod tlakom a pri poškodení môžu explodovať. Keďže tieto fľaše s ochranným plynom sú súčasťou zväracieho vybavenia, musí sa s nimi nárábať veľmi opatrne.

Fľaše so stlačeným ochranným plynom chráňte pred prílišnou horúčavou, mechanickými nárazmi, troskou, otvoreným plameňom, iskrami a elektrickými oblúkmi.

Fľaše s ochranným plynom namontujte do zvislej polohy a upevnite podľa návodu, aby sa nemohli prevrátiť.

Fľaše s ochranným plynom neuchovávajte v blízkosti zväracích ani iných elektrických prúdových obvodov.

Zvärací horák nikdy nevešajte na fľašu s ochranným plynom.

Fľaše s ochranným plynom sa nikdy nedotýkajte elektródou.

Nebezpečenstvo explózie, nikdy nezvárajte na fľaši s ochranným plynom pod tlakom.

Vždy použite iba vhodné fľaše s ochranným plynom pre príslušné použitie a k nim sa hodia príslušenstvo (regulátor, hadice a armatúry...). Fľaše s ochranným plynom a príslušenstvo používajte iba ak sú v dobrom stave.

Pri otváraní ventilu fľaše s ochranným plynom odvráťte tvár od vývodu.

Ak sa nezvára, treba zatvoriť ventil fľaše s ochranným plynom.

Na ventile nepripojenej fľaše s ochranným plynom nechávajte kryt.

Postupujte podľa údajov výrobcu, ako aj zodpovedajúcich národných a medzinárodných ustanovení pre fľaše s ochranným plynom a časti príslušenstva.

Bezpečnostné opatrenia na mieste nainštalovania a pri preprave

Padajúce zariadenie môže znamenať nebezpečenstvo ohrozenia života! Zariadenie stabilne postavte na rovný pevný poklad.

- Je prípustný uhol sklonu maximálne 10°.

V priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu platia špeciálne predpisy.

- Dodržiavajte príslušné národné a medzinárodné ustanovenia.

Vnútroprevádzkovými pokynmi a kontrolami zabezpečte, aby bolo okolie pracoviska vždy čisté a prehľadné.

Zariadenie postavte a prevádzkujte iba podľa podmienok pre stupeň krytia, ktorý je uvedený na výkonovom štítku.

Po postavení zariadenia zabezpečte odstup dookola 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), aby chladiaci vzduch mohol nerušene vstupovať a vystupovať.

Pri preprave zariadenia sa postarajte o to, aby sa dodržali platné národné a regionálne smernice a predpisy na prevenciu úrazov. Platí to špeciálne pre smernice týkajúce sa ohrozenia pri transporte a preprave.

Nezdvíhajte ani neprepravujte žiadne aktívne zariadenia. Zariadenia pred prepravou alebo zdvíhaním vypnite!

Pred každým prepravovaním zariadenia treba chladiace médium úplne vypustiť, ako aj demontovať nasledujúce komponenty:

- podávač drôtu
- cievku drôtu
- fľašu s ochranným plynom

Pred uvedením do prevádzky a po preprave sa musí bezpodmienečne vykonať vizuálna kontrola zariadenia ohľadne prípadných poškodení. Eventuálne poškodenia musí pred uvedením do prevádzky opraviť vyškolený servisný personál.

Bezpečnostné opatrenia v normálnej prevádzke

Zariadenie prevádzkujte iba vtedy, ak sú plne funkčné všetky bezpečnostné zariadenia. Ak nie sú bezpečnostné zariadenia plne funkčné, vzniká nebezpečenstvo:

- ohrozenia života a zdravia operátora alebo tretej osoby,
- pre zariadenie a iné vecné hodnoty prevádzkovateľa,
- znemožnenia efektívnej práce s týmto zariadením.

Bezpečnostné zariadenia, ktoré nie sú plne funkčné, je potrebné pred zapnutím zariadenia opraviť.

Bezpečnostné zariadenia nikdy neobchádzajte ani nevyradujte z prevádzky.

Pred zapnutím zariadenia zabezpečte, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo.

Minimálne raz za týždeň skontrolujte, či sa na zariadení nevyskytujú zvonku rozpoznateľné škody a skontrolujte funkčnosť bezpečnostných zariadení.

Fľašu s ochranným plynom vždy dobre upevnite, pričom pred prenášaním žeriavom sa musí najprv zložiť.

Na základe vlastností (elektrická vodivosť, ochrana proti mrazu, kompatibilita s materiálmi, horľavosť...) je pre použitie v našich zariadeniach vhodné iba originálne chladiace médium od výrobcu.

Používajte iba vhodné originálne chladiace médium od výrobcu.

Originálne chladiace médium od výrobcu nemiešajte s inými chladiacimi médiami.

K chladiacim zariadeniam pripájajte len systémové komponenty od výrobcu.

Ak pri použití iných systémových komponentov alebo iných chladiacich médií dôjde k poškodeniam, výrobca za ne neručí a všetky záručné nároky zanikajú.

Médium Cooling Liquid FCL 10/20 nie je zápalné. Chladiace médium založené na etanole je za určitých predpokladov zápalné. Chladiace médium prepravujte iba v uzatvorených originálnych nádobách a neuchovávajte ho v blízkosti zápalných zdrojov.

Opotrebované chladiace médium riadne zlikvidujte podľa požiadaviek národných a medzinárodných predpisov. Kartu bezpečnostných údajov chladiaceho média dostanete vo svojom servisnom stredisku alebo získate prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.

Po ochladení zariadenia treba vždy pred začiatkom zvárania prekontrolovať stav chladiaceho média.

Uvedenie do prevádzky, údržba a renovácia

Pri dieloch z iných zdrojov nie je zaručené, že boli skonštruované a vyrobené primerane danému namáhaniu a bezpečnosti.


- Používajte iba originálne náhradné diely a spotrebné diely (platí tiež pre normalizované diely).
- Bez povolenia výrobcu nevykonávajte na zariadení žiadne zmeny, osádzania ani prestavby.
- Ihneď vymeňte konštrukčné diely, ktoré nie sú v bezchybnom stave.
- Pri objednávke uvádzajte presný názov a registračné číslo podľa zoznamu náhradných dielov, ako aj výrobné číslo svojho zariadenia.

Skrutky krytu predstavujú spojenie ochranného vodiča pre uzemnenie dielov krytu. Vždy používajte originálne skrutky krytu v príslušnom počte s uvedeným uťahovacím momentom.

Bezpečnostno-technická kontrola	<p>Prevádzkovateľ odporúča najmenej raz za 12 mesiacov vykonať bezpečnostnotechnickú kontrolu zariadenia.</p> <hr/> <p>V priebehu toho istého intervalu 12 mesiacov odporúča výrobca kalibráciu prúdových zdrojov.</p> <hr/> <p>Odporúča sa, aby poverený elektrikár vykonal bezpečnostnotechnickú kontrolu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po zmene, - po osadzovaní alebo prestavbách, - po oprave, ošetrovaní a údržbe, - minimálne každých 12 mesiacov. <hr/> <p>Pri tejto bezpečnostnotechnickej kontrole postupujte podľa príslušných národných a medzinárodných noriem a smerníc.</p> <hr/> <p>Bližšie informácie o bezpečnostnotechnickej kontrole a kalibrácii získate vo vašom servisnom stredisku. V stredisku vám na požiadanie poskytnú aj potrebné podklady.</p>
Likvidácia	<p>Neodhadzujte toto zariadenie do domového odpadu! Podľa európskej smernice o elektrických a elektronických starých prístrojoch a o ich uplatnení v národnom práve musia byť opotrebované elektrické nástroje zbierané separátne a odovzdané na environmentálne správne opätovné využitie. Zabezpečte, aby vaše použité zariadenie bolo odovzdané späť predajcovi alebo si zadovážte informácie o miestnom systéme zberu a likvidácie. Ignorovanie tejto smernice EÚ môže viesť k potenciálnym dopadom na životné prostredie a na vaše zdravie!</p>
Označenie bezpečnosti	<p>Zariadenia s označením CE spĺňajú základné požiadavky smernice pre nízke napätia a elektromagnetickú kompatibilitu (napr. relevantné normy pre výrobky z radu noriem EN 60 974).</p> <p>Fronius International GmbH vyhlasuje, že zariadenie zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Úplný text prehlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.fronius.com.</p> <hr/> <p>Zariadenia označené kontrolným znakom CSA spĺňajú požiadavky relevantných noriem pre Kanadu a USA.</p>
Bezpečnosť dát	<p>Za dátové zaistenie zmien oproti nastaveniam z výroby je zodpovedný používateľ. V prípade vymazaných osobných nastavení výrobca neručí.</p>
Autorské práva	<p>Autorské práva na tento návod na obsluhu zostávajú u výrobcu.</p> <hr/> <p>Text a vyobrazenia zodpovedajú technickému stavu pri zadaní do tlače. Zmeny sú vyhradené. Obsah návodu na obsluhu v žiadnom prípade neopodstatňuje nároky zo strany kupujúceho. Za zlepšovacie návrhy a upozornenia na chyby v tomto návode na obsluhu sme vďační.</p>

Všeobecné informácie

Koncepcia zariadenia

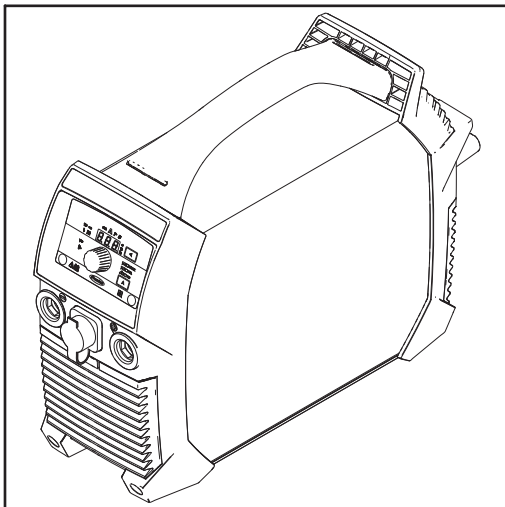

Prúdový zdroj sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:

- malé rozmery,
- robustné plastové teleso,
- vysoká spoľahlivosť aj za ťažkých podmienok nasadenia,
- nosný popruh pre jednoduchú prepravu, aj na staveniskách,
- chránené umiestnené ovládacie prvky,
- prúdové zásuvky s bajonetovým uzáverom.

V spojení s digitálnym rezonančným invertorom prispôsobuje elektronický regulátor pri zváraní charakteristiku prúdového zdroja k zváracej elektróde. Z toho vyplývajú vynikajúce zapalovacie a zváracie vlastnosti pri minimálnej možnej hmotnosti a najmenších rozmeroch.

Dodatočne prúdový zdroj disponuje funkciou „Power Factor Correction“, čím sa prúdový odber prúdového zdroja prispôsobuje sínusoidnému sieťovému napätiu. Na základe toho vzniká množstvo výhod pre používateľa, ako napr:

- nižší primárny prúd,
- nižšie straty výkonu,
- neskoré spustenie ističa vedenia,
- zlepšená stabilita pri kolísaniach napätia,
- možnosť dlhých sieťových vedení,
- pri multivoltážnych zariadeniach úplný rozsah vstupného napätia.

Pri použití celulóзовých elektród (CEL) sa prevádzkový režim, ktorý si pre tento postup možno zvoliť, postará o dokonalé výsledky zvárania.

Zváranie TIG s dotykovým zapáľovaním predstavuje výrazné rozšírenie oblasti použitia a aplikácií.

Výstražné upozornenia na zariadení

Výstražné upozornenia a bezpečnostné symboly nachádzajúce sa na prúdovom zdroji sa nesmú odstraňovať ani pretieť iným náterom. Upozornenia a symboly varujú pred chybnou obsluhou, ktorá môže viesť k závažným poraneniam osôb a vecným škodám.

Význam bezpečnostných upozornení na zariadení:



Zváranie je nebezpečné. Aby sa práca so zariadením vykonávala v súlade s predpismi, musia byť splnené nasledujúce základné požiadavky:

- dostatočná kvalifikácia pre zváranie,
- vhodné zváracie vybavenie,
- zdržiavanie sa nezúčastnených osôb v dostatočnej vzdialenosti od zváracieho procesu.



Uvedené funkcie použite až vtedy, keď si kompletne prečítate nasledujúce dokumenty a porozumiete im:

- tento návod na obsluhu,
- všetky návody na obsluhu systémových komponentov prúdového zdroja, predovšetkým bezpečnostné predpisy.




Staré zariadenia nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom, ale zlikvidujte ich podľa bezpečnostných predpisov.

WARNING Do not Remove, Destroy, Or Cover This Label			ARC RAYS can burn eyes and skin; NOISE can damage hearing. <ul style="list-style-type: none"> Wear welding helmet with correct filter. Wear correct eye, ear and body protection.
ARC WELDING can be hazardous. <ul style="list-style-type: none"> Read and follow all labels and the Owner's Manual carefully Only qualified persons are to install, operate, or service this unit according to all applicable codes and safety practices. Keep children away. Pacemaker wearers keep away. Welding wire and drive parts may be at welding voltage. 			EXPLODING PARTS can injure. <ul style="list-style-type: none"> Failed parts can explode or cause other parts to explode when power is applied. Always wear a face shield and long sleeves when servicing.
	ELECTRIC SHOCK can kill. <ul style="list-style-type: none"> Always wear dry insulating gloves. Insulate yourself from work and ground. Do not touch live electrical parts. Disconnect input power before servicing. Keep all panels and covers securely in place. 		ELECTRIC SHOCK can kill; SIGNIFICANT DC VOLTAGE exists after removal of input power <ul style="list-style-type: none"> Always wait 60 seconds after power is turned off before working on unit. Check input capacitor voltage, and be sure it is near 0 before touching parts.
		AVERTISSEMENT	
FUMES AND GASES can be hazardous. <ul style="list-style-type: none"> Keep your head out of the fumes. Ventilate area, or use breathing device. Read Material Safety Data Sheets (MSDSs) and manufacturer's instructions for materials used. 			UN CHOC ELECTRIQUE peut etre mortel. <ul style="list-style-type: none"> Installation et raccordement de cette machine doivent etre conformes a tous les pertinents.
	WELDING can cause fire or explosion. <ul style="list-style-type: none"> Do not weld near flammable material. Watch for fire: keep extinguisher nearby. Do not locate unit over combustible surfaces. Do not weld on closed containers. 		SOUDEAGE A L'ARC peut etre hasardeux. <ul style="list-style-type: none"> Lire le manuel d'instructions avant utilisation. Ne pas installer sur une surface combustible. Les fils de soudage et pieces conductrices peuvent etre a la tension de soudage.


Read American National Standard Z49.1, "Safety in Welding and Cutting"
From American Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd., Miami, FL 33126;
OSHA Safety and Health Standards, 29 CFR 1910, from U.S. Government
Printing Office, Washington, DC 20402.
CSA, W117-2 M87 Code for Safety in Welding and Cutting.

42.0409.5074

Oblasti použitia

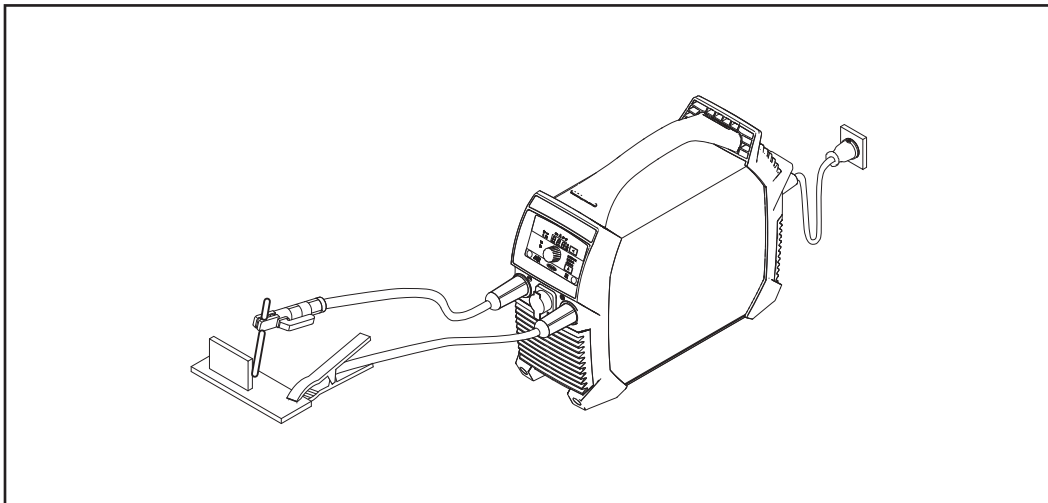

Zváranie obaľovanou elektródou

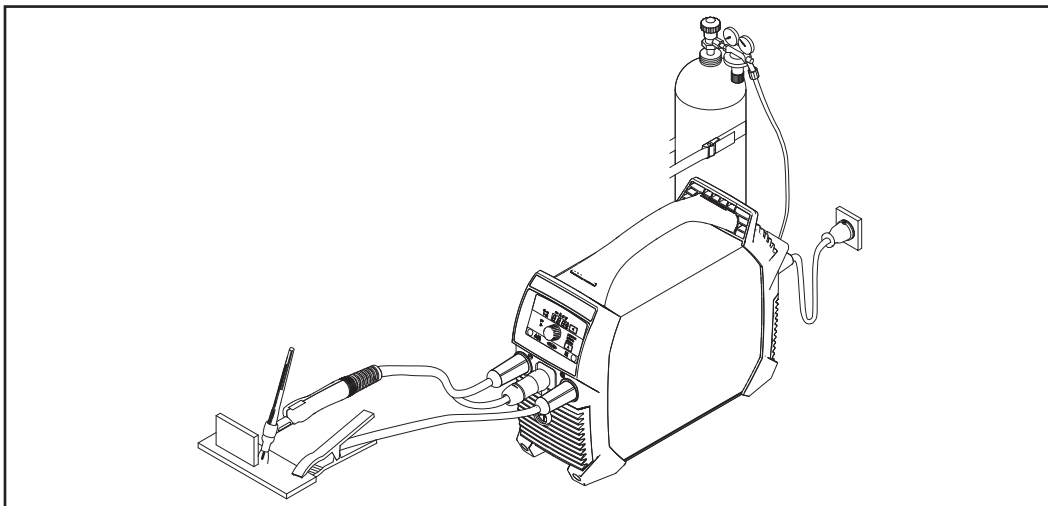

Zváranie TIG, zvárací horák s tlačidlom horáka a konektorom TMC

Pred uvedením do prevádzky

Bezpečnosť



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho ovládania a nesprávne vykonaných prác. Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.

- ▶ Všetky práce a funkcie popísané v tomto dokumente smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- ▶ Prečítajte si tento dokument tak, aby ste mu porozumeli.
- ▶ Prečítajte si všetky návody na obsluhu systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy, tak, aby ste im porozumeli.

Použitie podľa určenia

Prúdový zdroj je určený výhradne na zváranie obaľovanou elektródou a na zváranie TIG v spojení so systémovými komponentmi výrobcu. Každé iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec sa považuje za neprimerané. Za škody z toho vyplývajúce výrobca neručí.

K použitiu podľa určenia patrí aj:

- kompletne prečítanie tohto návodu na obsluhu,
- dodržiavanie všetkých pokynov a bezpečnostných predpisov uvedených v tomto návode na obsluhu,
- dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác.

Pokyny na inštalovanie



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo v dôsledku prevrátenia alebo pádu zariadenia.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo materiálne škody.

- ▶ Zariadenia postavte na stabilný rovný a pevný podklad.

Zariadenie je odskúšané podľa stupňa krytia IP 23, to znamená:

- ochranu proti vniknutiu pevných cudzích telies väčších ako Ø 12,5 mm (.49 in.),
- ochranu proti striekajúcej vode až do uhla 60° od kolmice.

Chladiaci vzduch

Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby mohol chladiaci vzduch nerušene prúdiť cez otvory na prednej a zadnej strane.

Prach

Dávajte pozor na to, aby ventilátor nenasal do zariadenia prípadný kovový prach. Napríklad pri brúsení.

Prevádzka na voľnom priestranstve

Toto zariadenie sa s ohľadom na stupeň krytia IP 23 môže nainštalovať a prevádzkovať na voľnom priestranstve. Vyhnite sa bezprostrednému účinku vlhkosti (napr. v dôsledku dažďa).

Generátorový režim

Prúdový zdroj je vhodný pre generátorový režim.

Na to, aby sa mohol stanoviť potrebný výkon generátora, sa vyžaduje maximálny zdanlivý výkon $S_{1\max}$ prúdového zdroja.

Maximálny zdanlivý výkon $S_{1\max}$ prúdového zdroja sa vypočíta takto:

$$S_{1\max} = I_{1\max} \times U_1$$

$I_{1\max}$ a U_1 podľa výkonového štítka zariadení alebo technických údajov

Potrebný zdanlivý výkon generátora S_{GEN} sa vypočíta pomocou tohto vzorca:

$$S_{\text{GEN}} = S_{1\max} \times 1,35$$

Ak sa nezhodujú pri plnom výkone, môže sa použiť menší generátor.

DÔLEŽITÉ! Zdanlivý výkon generátora S_{GEN} nesmie byť menší ako maximálny zdanlivý výkon prúdového zdroja $S_{1\max}$!

Pri prevádzke 1-fázových zariadení na 3-fázových generátoroch nezabudnite, že uvedený zdanlivý výkon generátora môže byť často k dispozícii ako celok prostredníctvom všetkých troch fáz generátora. V danom prípade si u výrobcu generátora zistíte ďalšie informácie o výkone jednotlivých fáz generátora.

UPOZORNENIE!

Odovzdané napätie generátora nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako tolerancia sieťového napätia ani ju prekročiť.

Údaj o tolerancii sieťového napätia je uvedený v časti Technické údaje.

Ovládacie prvky, prípojné miesta a mechanické komponenty

Bezpečnosť



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávnej obsluhy a nesprávne vykonaných prác.



Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo materiálne škody.

- Všetky práce a funkcie opísané v tomto dokumente smie vykonávať iba odborne vyškolený personál.
- Prečítajte si tento dokument tak, aby ste mu porozumeli.
- Prečítajte si všetky návody na obsluhu systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy tak, aby ste im porozumeli.

V dôsledku aktualizácií softvéru môžu byť na vašom zariadení dostupné funkcie, ktoré nie sú opísané v tomto návode na obsluhu, alebo opačne.

Okrem toho sa môžu niektoré zo zobrazení nepatrne líšiť od ovládacích prvkov na vašom zariadení. Princíp činnosti týchto ovládacích prvkov je však identický.

Ovládacie prvky,
prípojky a mecha-
nické komponenty
TransPocket 150

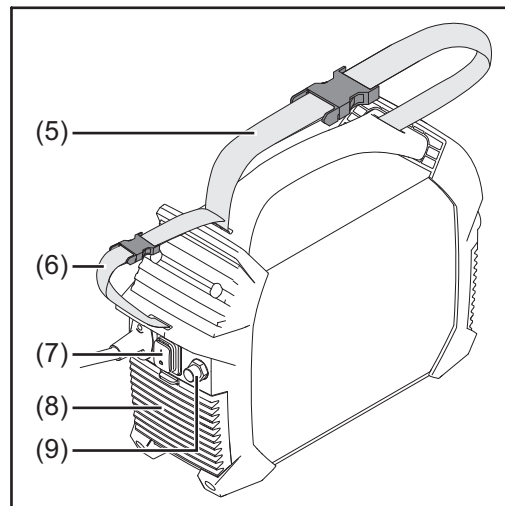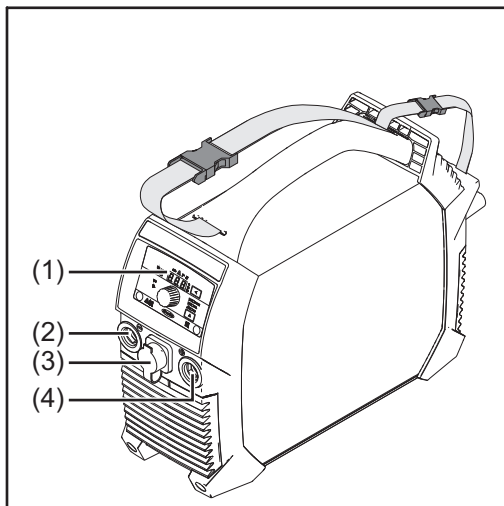

(1) Ovládací panel

(2) (-) prúdová zásuvka
s bajonetovým uzáverom

(3) Prípojka TMC (TIG Multi Connector)

UPOZORNENIE!

Ak sa na prúdový zdroj pripojí diaľkové ovládanie:

- ▶ na displeji prúdového zdroja sa zobrazí „rc“,
- ▶ zvárací prúd je možné prestaviť iba pomocou diaľkového ovládania.

(4) (+) prúdová zásuvka
s bajonetovým uzáverom

(5) Nosný popruh

(6) Popruh na káble
na uchytenie sieťového a zváracieho kábla
Nepoužívajte ho na prepravu zariadenia!

(7) Sieťový spínač

(8) Vzduchový filter

(9) Prípojka ochranného plynu



Použitie prúdových prípojok pri zváraní obal'ovanou elektródou (v závislosti od typu elektródy):

- (+) prúdová zásuvka pre držiak elektródy alebo uzemňovací kábel
- (-) prúdová zásuvka pre držiak elektródy alebo uzemňovací kábel

Použitie prúdových prípojok pri zváraní TIG:

- (+) prúdová zásuvka pre uzemňovací kábel
- (-) prúdová zásuvka pre zvárací horák

Ovládacie prvky,
prípojky a mecha-
nické komponenty
TransPocket 180

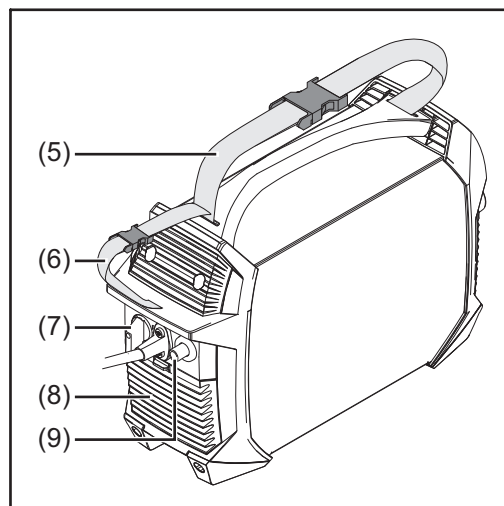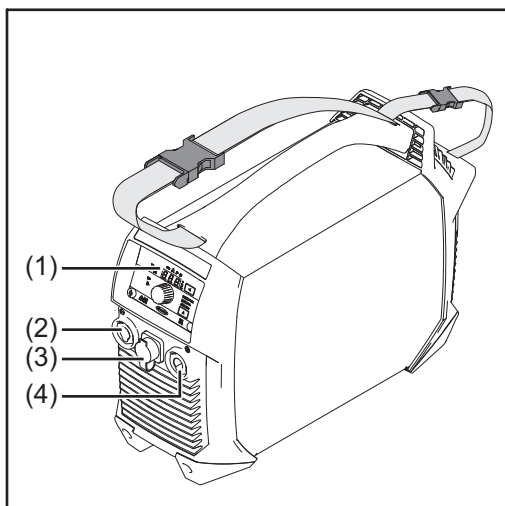

(1) Ovládací panel

(2) (-) prúdová zásuvka
s bajonetovým uzáverom

(3) Prípojka TMC (TIG Multi Connector)

UPOZORNENIE!

Ak sa na prúdový zdroj pripojí diaľkové ovládanie:

- ▶ na displeji prúdového zdroja sa zobrazí „rc“,
- ▶ zvärací prúd je možné prestaviť iba pomocou diaľkového ovládania.

(4) (+) prúdová zásuvka
s bajonetovým uzáverom

(5) Nosný popruh

(6) Popruh na káble
na uchytenie sieťového a zväracieho kábla
Nepoužívajte ho na prepravu zariadenia!

(7) Sieťový spínač

(8) Vzduchový filter

(9) Prípojka ochranného plynu


Použitie prúdových prípojok pri zváraní obal'ovanou elektródou (v závislosti od typu elektródy):

- (+) prúdová zásuvka pre držiak elektródy alebo uzemňovací kábel
- (-) prúdová zásuvka pre držiak elektródy alebo uzemňovací kábel

Použitie prúdových prípojok pri zváraní TIG:

- (+) prúdová zásuvka pre uzemňovací kábel
- (-) prúdová zásuvka pre zvärací horák





Ovládací panel

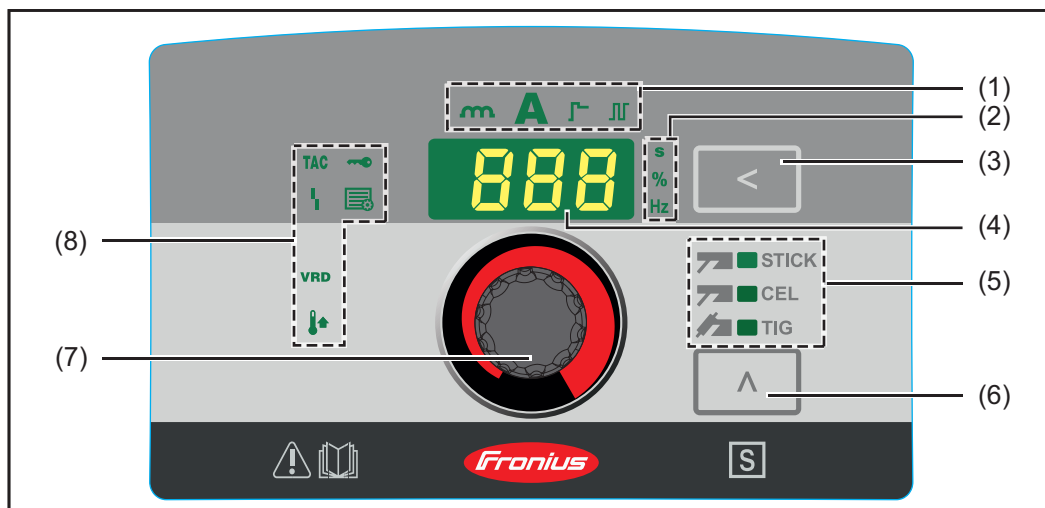

- (1) **Zobrazenie hodnoty nastavenia**
zobrazuje, ktorá hodnota nastavenia je zvolená:
 - Dynamika
 - Zvárací prúd
 - Funkcia Softstart / Hotstart
 - Zváranie s impulzným oblúkom
- (2) **Zobrazenie jednotky**
zobrazuje jednotku hodnoty, ktorá sa aktuálne mení pomocou nastavovacieho kolieska (7):
 - Čas (sekundy)
 - Percentá
 - Frekvencia (hertz)
- (3) **Tlačidlo Hodnota nastavenia**
na výber požadovanej hodnoty nastavenia (1)
- (4) **Displej**
zobrazuje aktuálnu hodnotu zvolenej hodnoty nastavenia
- (5) **Zobrazenie zväracieho postupu**
zobrazuje, ktorý zvärací postup je zvolený:
 - STICK Zváranie obaľovanou elektródou
 - CEL Zváranie obaľovanou elektródou s celulózovou elektródou
 - TIG Zváranie TIG
- (6) **Tlačidlo zväracieho postupu**
na výber zväracieho postupu
- (7) **Nastavovacie koliesko**
na zmenu zvolenej hodnoty nastavenia (1)
- (8) **Zobrazenia stavu**
slúžia na zobrazenie rôznych prevádzkových stavov prúdového zdroja:
 - **VRD** – svieti, keď sa aktivovalo bezpečnostné zariadenie na zníženie napätia (iba pri variante zariadenia VRD)
 - **Setup** – svieti v režime Setup
 - **Teplota** – svieti, keď sa zariadenie nachádza mimo povoleného rozsahu teploty
 - **Porucha** – svieti pri poruche, pozri aj odsek „Odstraňovanie porúch“
 - **TAC** – svieti, ak je aktivovaná funkcia stehovania (možné iba pri variante zariadenia TIG vo zväracom postupe TIG)

Zváranie tyčovou elektródou


Príprava

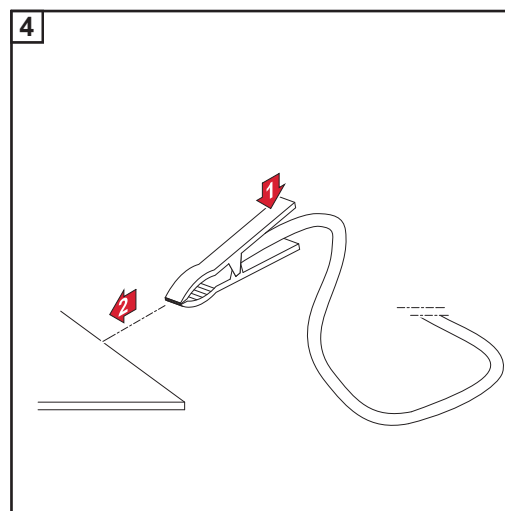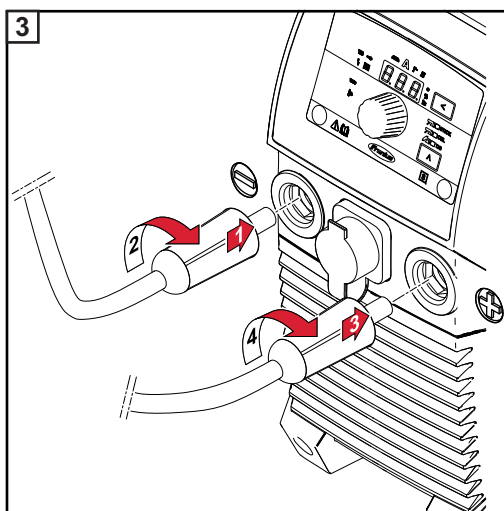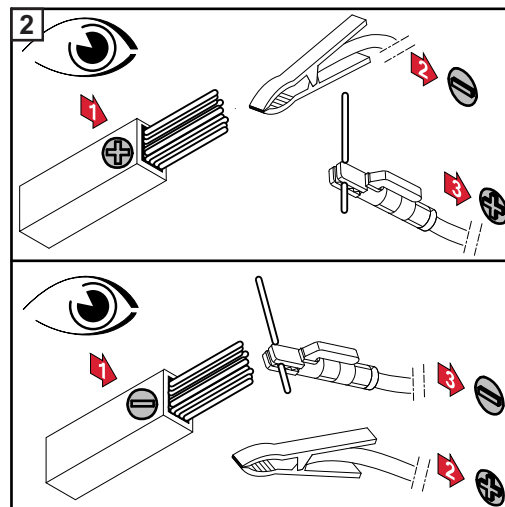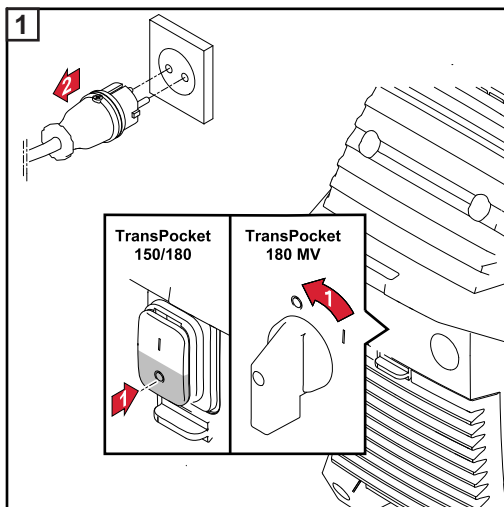

POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a vecných škôd v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Hneď ako je prúdový zdroj zapnutý, vedie elektróda napätie v držiaku elektródy. Dbajte na to, aby sa elektróda nedotkla osôb ani elektricky vodivých alebo uzemnených častí (napr. skrine...).

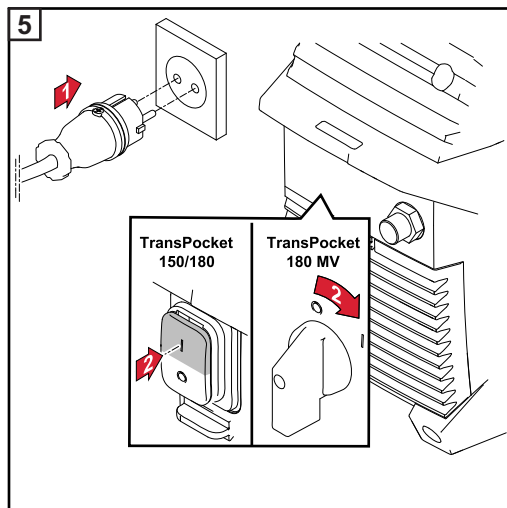

Zváranie obaľovanej elektródou

- 1 Tlačidlom Zvárací postup vyberte jeden z nasledujúcich postupov:
 - STICK** Zváranie obaľovanou elektródou – po výbere svieti zobrazenie zvárania obaľovanou elektródou
 - CEL** Zváranie obaľovanou elektródou s celulózovou elektródou – po výbere svieti zobrazenie zvárania obaľovanou elektródou s celulózovou elektródou
- 2 Tlačidlo hodnoty nastavenia stláčajte dovtedy, kým sa rozsvieti zobrazenie zváracieho prúdu.
- 3 Zvárací prúd nastavte pomocou nastavovacieho kolieska.
 - Prúdový zdroj je pripravený na zváranie.

Funkcia Softstart/Hotstart

Funkcia slúži na nastavenie štartovacieho prúdu.

Rozsah nastavenia: 1 – 200 %

Spôsob fungovania:

Zvárací prúd sa pritom na začiatku procesu zvárania v závislosti od nastavenia o 0,5 sekundy zníži (Softstart) alebo zvýši (Hotstart).

Zmena sa pritom uvádza v percentách nastaveného zváracieho prúdu.

Dobu štartovacieho prúdu je možné meniť v ponuke Setup prostredníctvom parametra doby štartovacieho prúdu (Hti).

Nastavenie štartovacieho prúdu:

- 1 Tlačidlo hodnoty nastavenia stláčajte dovtedy, kým sa rozsvieti zobrazenie Softstart/Hotstart
- 2 Nastavovacie koliesko otáčajte dovtedy, kým sa dosiahne požadovaná hodnota
 - Prúdový zdroj je pripravený na zváranie.


UPOZORNENIE!

Maximálny prúd horúceho štartu je obmedzený nasledovne:

- ▶ pri TransPocket 150 na 160 A,
- ▶ pri TransPocket 180 na 200 A.

Príklady (nastavený zvárací prúd = 100 A):

- 100 % \Rightarrow Štartovací prúd = 100 A \Rightarrow Funkcia je deaktivovaná
- 80 % \Rightarrow Štartovací prúd = 80 A \Rightarrow Softstart
- 135 % \Rightarrow Štartovací prúd = 135 A \Rightarrow Hotstart
- 200 % \Rightarrow Štartovací prúd, pri TransPocket 150 = 160 A \Rightarrow Hotstart (dosiahnutá maximálna hranica prúdu!)
- 200 % \Rightarrow Štartovací prúd, pri TransPocket 180 = 200 A \Rightarrow Hotstart

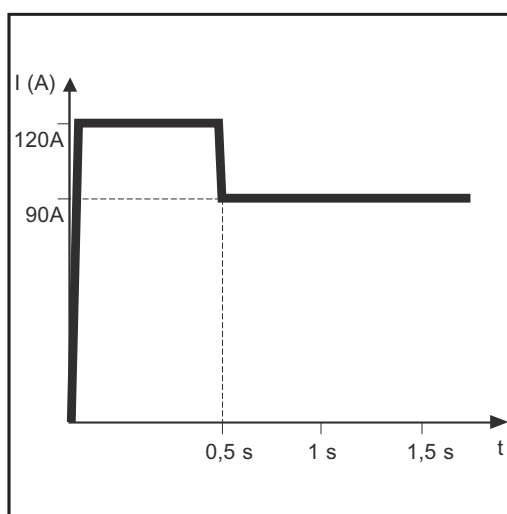

Príklad pre funkciu horúceho štartu

Znaky funkcie Softstart:

- Zníženie tvorby pórov pri určitých typoch elektród.

Znaky funkcie Hotstart:

- Zlepšenie zapalovacích vlastností, aj pri elektródach so zlými zapalovacími vlastnosťami.
- Lepšie natavenie základného materiálu v štartovacej fáze, vďaka tomu menej studených miest.
- Podstatná eliminácia vtrúsenín trosky.

Dynamika

Aby sa dosiahol optimálny výsledok zvárania, treba vo viacerých prípadoch nastaviť dynamiku.


Rozsah nastavenia: 0 – 100 (zodpovedá zvýšeniu prúdu 0 – 200 A)


Spôsob fungovania:

V momente prenosu kvapky alebo v prípade skratu sa vykonáva krátkodobé zvýšenie intenzity prúdu pre získanie stabilného elektrického oblúka.

Ak hrozí, že tyčová elektróda prepadne do tavného kúpeľa, zabráni toto opatrenie stuhnutiu tavného kúpeľa, ako aj dlhšiemu vyskratovaniu elektrického oblúka. Týmto sa do značnej miery vylúči zalepenie tyčovej elektródy.

Nastavenie dynamiky:

- 1  Tlačidlo hodnoty nastavenia stláčajte dovtedy, kým sa rozsvieti zobrazenie dynamiky.

- 2  Nastavovacie koliesko otáčajte dovtedy, kým sa dosiahne požadovaná hodnota korekcie.

- Prúdový zdroj je pripravený na zváranie.

UPOZORNENIE!

Maximálny prúd dynamiky je obmedzený nasledovne:

- ▶ pri TransPocket 150 na 180 A,
- ▶ pri TransPocket 180 na 220 A.

Príklady:

- dynamika = 0
 - dynamika deaktivovaná;
 - mäkkší elektrický oblúk bez rozstrekov;
- dynamika = 20
 - dynamika so zvýšením prúdu 40 A;
 - tvrdší a stabilnejší elektrický oblúk;
- dynamika = 60, nastavený zvärací prúd = 100 A
 - pri TransPocket 150: skutočné zvýšenie prúdu iba 80 A, keďže sa dosiahla maximálna hranica prúdu!
 - pri TransPocket 180: dynamika so zvýšením prúdu 120 A;

Zváranie s impulzným oblúkom

Zváranie s impulzným oblúkom s pulzujúcim zväracím prúdom. Používa sa na zváranie oceľových rúr v nútenej polohe alebo na zváranie tenších plechov.

Pri týchto použitíach nemusí byť zvärací prúd nastavený na začiatku procesu zvárania vždy výhodný pre celú operáciu zvárania:

- Pri príliš nízkej intenzite prúdu nebude základný materiál dostatočne natavený.
- Pri prehrievaní hrozí nebezpečenstvo, že tekutý tavný kúpeľ odkvapne.


Rozsah nastavenia: 0,2 – 990 Hz

Spôsob fungovania:

- Nižší základný prúd I-G po strmom stúpaní dosiahne výrazne vyšší impulzný prúd I-P a po nastavenom čase Duty cycle dcY znova klesne na základný prúd I-G. Impulzný prúd I-P je nastaviteľný na prúdovom zdroji.
- Pritom vzniká stredná hodnota prúdu, ktorá je nižšia ako nastavený impulzný prúd I-P.
- Pri zváraní s impulzným oblúkom sa malé úseky zväraného miesta rýchlo natavia a ihneď rýchlo stuhnú.

UPOZORNENIE!

Prúdový zdroj reguluje parameter Duty-Cycle dcY a základný prúd I-G v súlade s nastaveným impulzným prúdom a nastavenou frekvenciou impulzov.

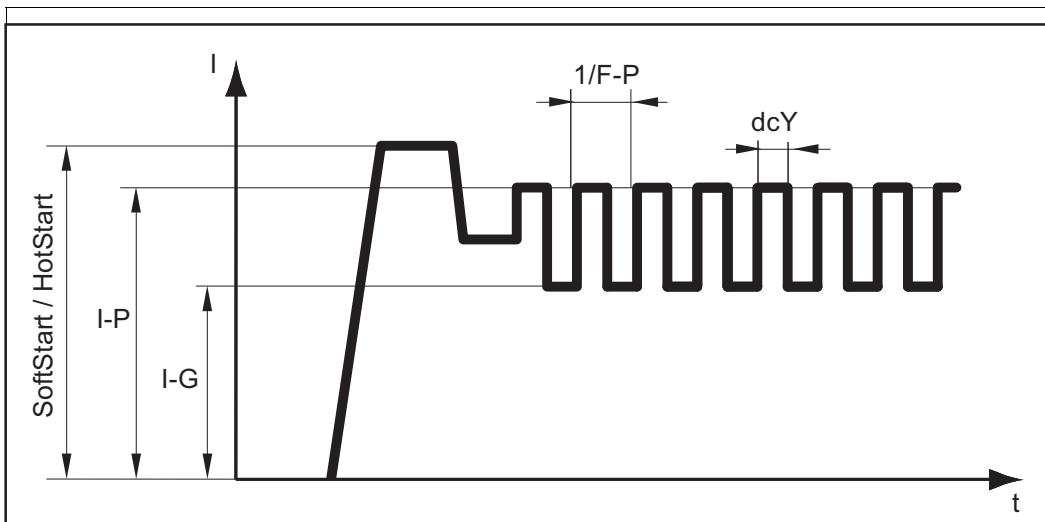

Zváranie s impulzným oblúkom – priebeh zváracieho prúdu

Nastaviteľné parametre:

F-P = Frekvencia impulzov ($1/F-P$ =
odstup v čase medzi dvoma
impulzmi)

I-P = Impulzný prúd



SoftStart / HotStart

Nenastaviteľné parametre:

I-G = Základný prúd

dcY = Duty-Cycle

 
Použite zvárania s impulzným oblúkom:

- 1  Tlačidlo hodnoty nastavenia stláčajte dovtedy, kým
svieti zobrazenie zvárania s impulzným oblúkom
- 2  Nastavovacie koliesko otáčajte dovtedy, kým sa dosiahne požadovaná hodnota
frekvencie (Hz)

- Prúdový zdroj je pripravený na zváranie

Druhy režimu TIG

Symbolika a vysvetlenie




Potiahnutie tlačidla horáka dozadu a podržanie



Uvoľnenie tlačidla horáka dopredu



 Potlačenie tlačidla horáka dopredu a podržanie



Uvoľnenie tlačidla horáka dozadu

Nastaviteľné parametre:

- **GPo**: Doba doprúdenia plynu
- **I-S**: Fáza štartovacieho prúdu – opatrné ohrievanie nízkym zväracím prúdom, aby sa správne polohoval prídavný materiál
- **I-E**: Fáza koncového prúdu – na zabránenie trhlinám alebo lunkerom koncového krátera
- **I-1**: Fáza hlavného prúdu (fáza zväracieho prúdu) – rovnomerné vnášanie tepla do základného materiálu vyhriateho predtým vneseným teplom
- **I-2**: Fáza klesajúceho prúdu – prechodné zníženie zväracieho prúdu na zabránenie lokálnemu prehriatiu základného materiálu


Nenastaviteľné parametre:

- **GPr**: Doba predfuku plynu
- **t_{up}**: Fáza UpSlope – plynulé zvýšenie zväracieho prúdu
Trvanie = 0,5 sekúnd
- **t_{down}**: Fáza DownSlope – plynulé zníženie zväracieho prúdu
Trvanie = 0,5 sekúnd
- **t_S**: Doba štartovacieho prúdu
- **t_E**: Doba koncového prúdu

2-taktný režim

UPOZORNENIE!

Pre aktiváciu 2-taktného režimu pozri odsek „Ponuka Setup – Zvärací postup“, popis parametra „Prevádzkový režim“ (trigger mode).

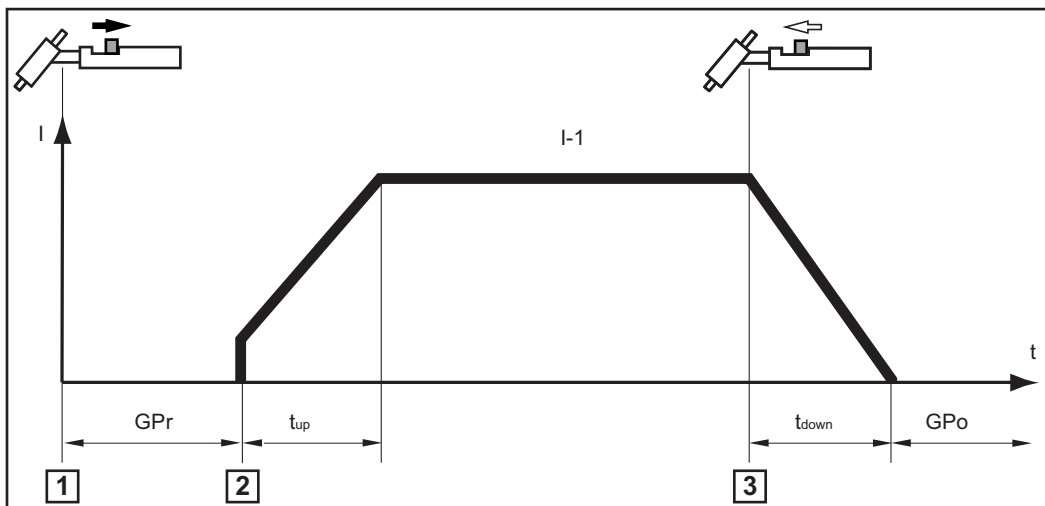


- 1 Volfrámovú elektródu nasadíte na zvarenec, potom tlačidlo horáka potiahnete dozadu a podržte => ochranný plyn prúdi.
- 2 Volfrámovú elektródu nadvihnete => elektrický oblúk horí.
- 3 Uvoľníte tlačidlo horáka => koniec zvarania.

4-taktný režim

UPOZORNENIE!

Pre aktiváciu 4-taktného režimu pozri odsek „Ponuka Setup – Zvárací postup“, popis parametra „Prevádzkový režim“ (trigger mode).

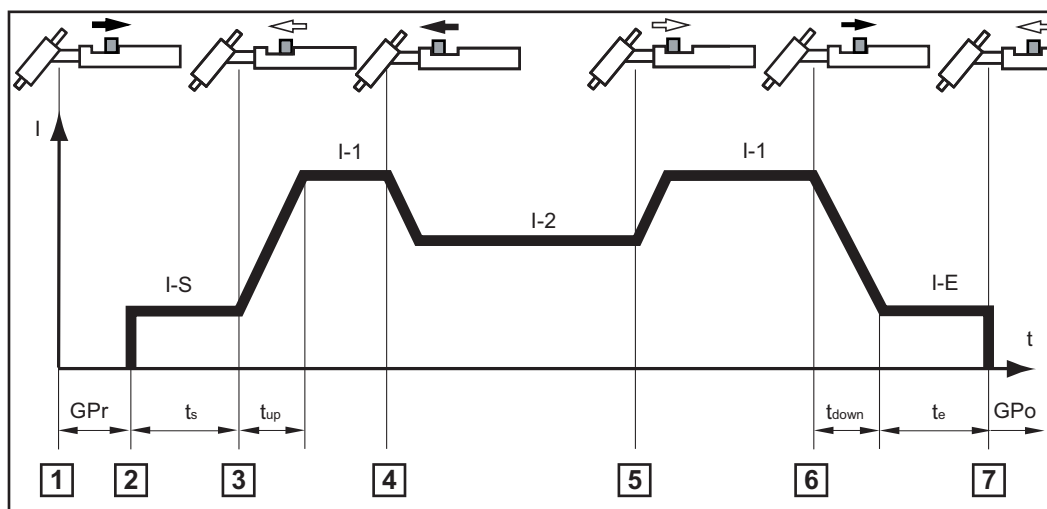

4-taktný režim s prechodným znížením I-2

Pri prechodnom znížení zvárač pomocou tlačidla horáka počas fázy hlavného prúdu zníži zvárací prúd na nastavený znížený prúd I-2.

- 1 Volfrámovú elektródu nasadíte na zvarenec, potom tlačidlo horáka potiahnete dozadu a podržte => ochranný plyn prúdi.
- 2 Nadvihnete volfrámovú elektródu => štart zvarania so štartovacím prúdom I-S.
- 3 Uvoľníte tlačidlo horáka => zváranie s hlavným prúdom I-1.
- 4 Tlačidlo horáka potlačte dopredu a podržte => aktivovanie prechodného zníženia so zníženým prúdom I-2.
- 5 Uvoľníte tlačidlo horáka => zváranie s hlavným prúdom I-1.
- 6 Tlačidlo horáka potiahnite dozadu a podržte => zníženie na koncový prúd I-E.
- 7 Uvoľníte tlačidlo horáka => koniec zvarania.

Zváranie TIG

Všeobecne

UPOZORNENIE!

Pri zvolenom postupe Zváranie TIG nepoužívajte čisto volfrámovú elektródu (identifikačná farba: zelená).

UPOZORNENIE!



2-taktné a 4-taktné zváranie sa smie používať iba vtedy, ak sa používa zvárací horák s konektorom TMC.



Pripojenie plynovej fľaše

⚠ VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo vážnych poranení osôb a materiálnych škôd v dôsledku prevrhnutých plynových fliaš.

- Fľaše s ochranným plynom postavte na stabilný rovný a pevný podklad. Fľaše s ochranným plynom zaistite proti prevráteniu.
- Dodržte bezpečnostné predpisy výrobcu plynovej fľaše.

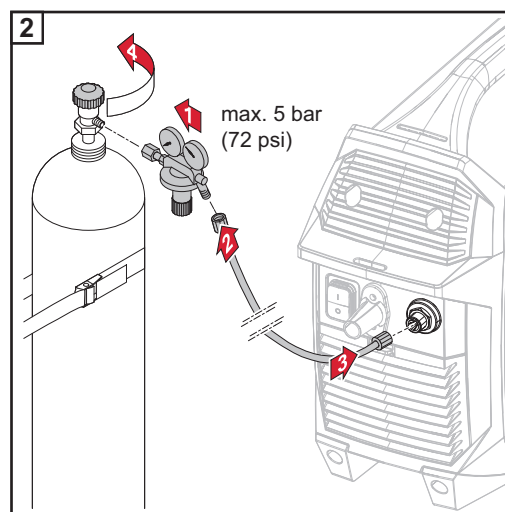
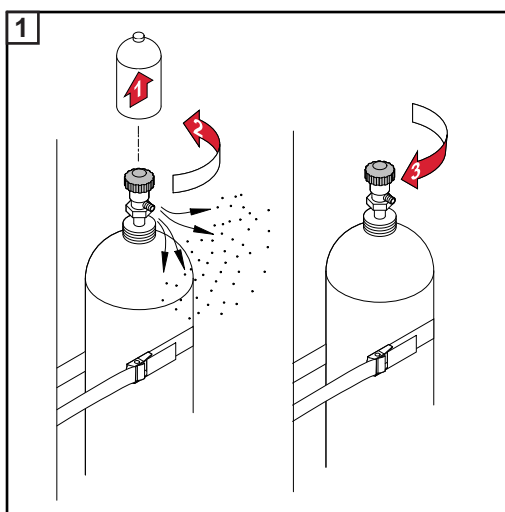


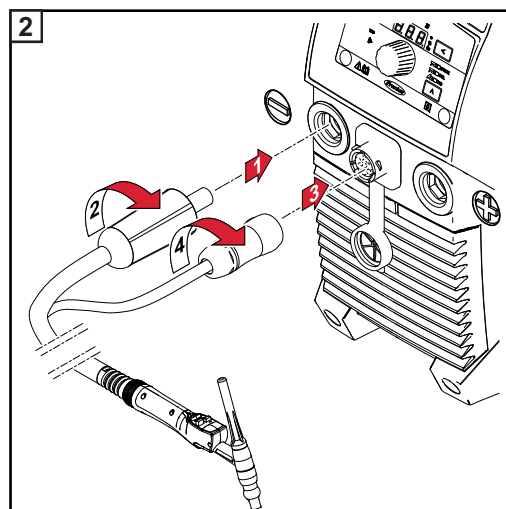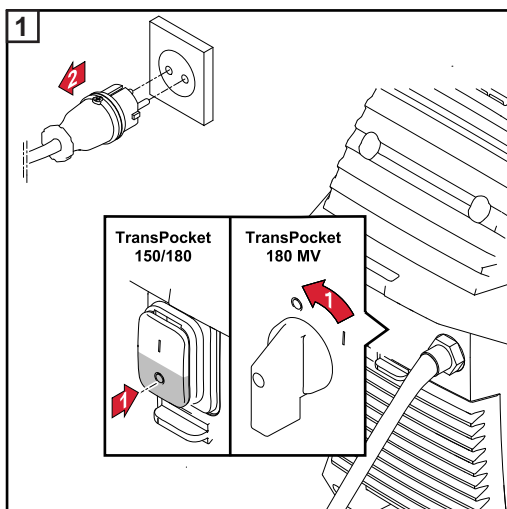

⚠ POZOR!


Nebezpečenstvo poranenia osôb a vecných škôd v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Hneď ako je prúdový zdroj zapnutý, vedie elektróda napätie vo zväzcom horáku. Dbajte na to, aby sa elektróda nedotkla osôb ani elektricky vodivých alebo uzemnených častí (napr. skrine...).

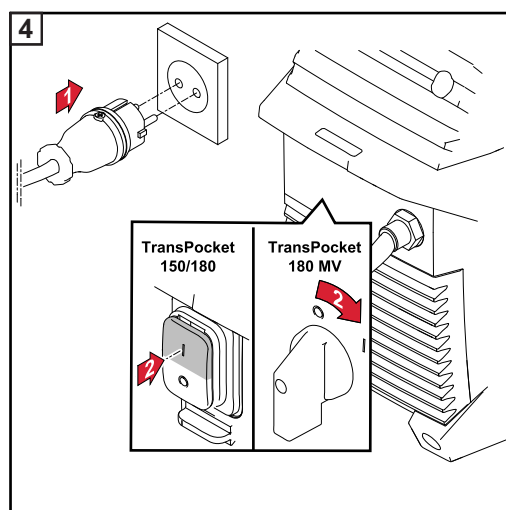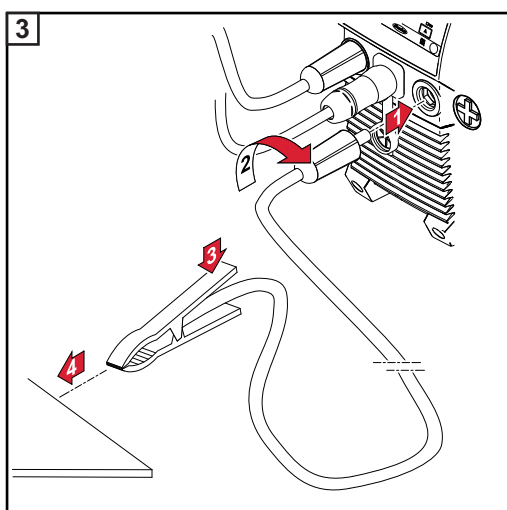

- 5** Ak sa zväzací horák používa bez TMC konektora:
V ponuke Setup pre parameter „Prevádzkový režim“ (trigger mode) vyberte nastavenie OFF (2-taktné alebo 4-taktné zväzanie funguje iba v prípade, ak sa používa zväzací horák s TMC konektorom).

Nastavenie tlaku plynu

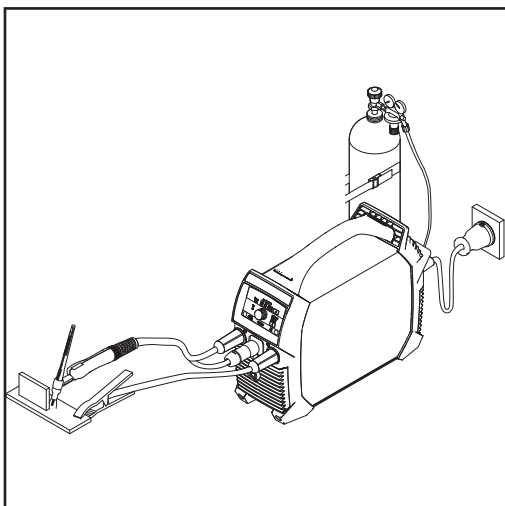

Zvárací horák s tlačidlom horáka
(a konektorom TMC)

Zvárací horák s tlačidlom horáka (a konektorom TMC):



- 1 Stlačte tlačidlo horáka.
 - Ochranný plyn prúdi.
- 2 Pomocou regulačného ventilu nastavte požadované množstvo plynu.
- 3 Uvoľnite tlačidlo horáka.

Zváranie TIG

- 1  Pomocou tlačidla zváracieho postupu zvolte zváranie TIG




Zobrazenie zvárania TIG sa rozsvieti

- 2  Tlačidlo hodnoty nastavenia stláčajte dovtedy, kým sa rozsvieti zobrazenie zváracieho prúdu
- 3  Zvárací prúd nastavte pomocou nastavovacieho kolieska


Pri použití zváracieho horáka s tlačidlom horáka a TMC konektorom (s výrobným nastavením 2-taktný režim):

- 4 Plynovú hubicu nasadíte na miesto zapalovania tak, aby medzi volfrámovou elektródou a zvarencom zostával odstup približne 2 až 3 mm (5/64 až 1/8 in.).
- 5 Zvárací horák pomaly napriamujete, až kým sa volfrámová elektróda nedotkne zvarenca.
- 6 Potiahnutie tlačidla horáka dozadu a podržanie
 - Ochranný plyn prúdi.
- 7 Zvárací horák nadvihnete a natočíte do normálnej polohy.
 - Elektrický oblúk horí.
- 8 Vykonať zváranie.

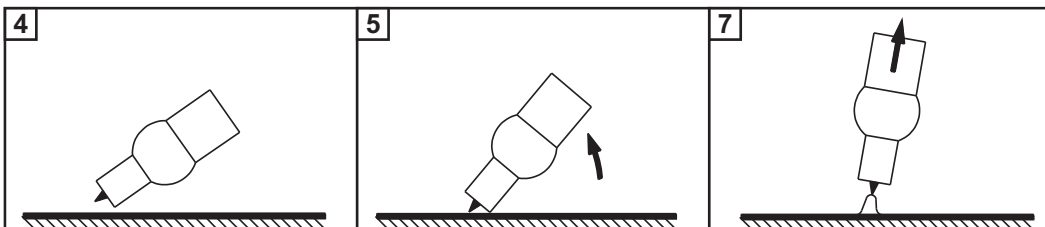


UPOZORNENIE!

Pre aktiváciu a nastavenie funkcie TIG Comfort Stop pozri odsek „Ponuka Setup – Zvárací postup“, popis parametra „Citlivosť Comfort Stop“ (Comfort Stop Sensitivity).

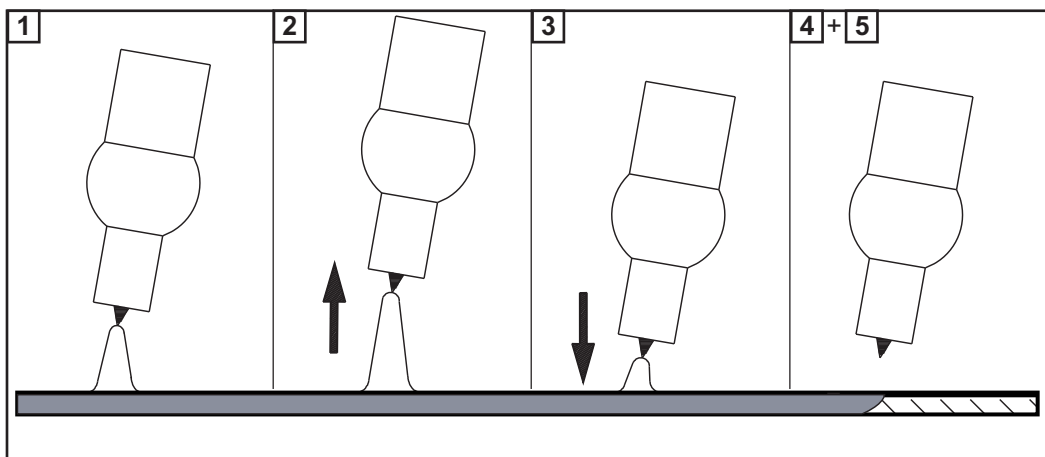Spôsob fungovania a použitie funkcie TIG Comfort Stop:

- 1** Zváranie
- 2** Počas zvárania, nadvihnutie zváracieho horáka
 - Elektrický oblúk sa zreteľne predĺži.
- 3** Spustenie zváracieho horáka nadol
 - Elektrický oblúk sa zreteľne skrúti.
 - Spustí sa funkcia TIG Comfort Stop.
- 4** Zachovanie výšky zváracieho horáka
 - Zvárací prúd sa zníži ako rampa (DownSlope), kým elektrický oblúk nezhasne.
- 5** Počkajte po dobu doprúdenia plynu a zvárací horák nadvihnite od zvarenca.

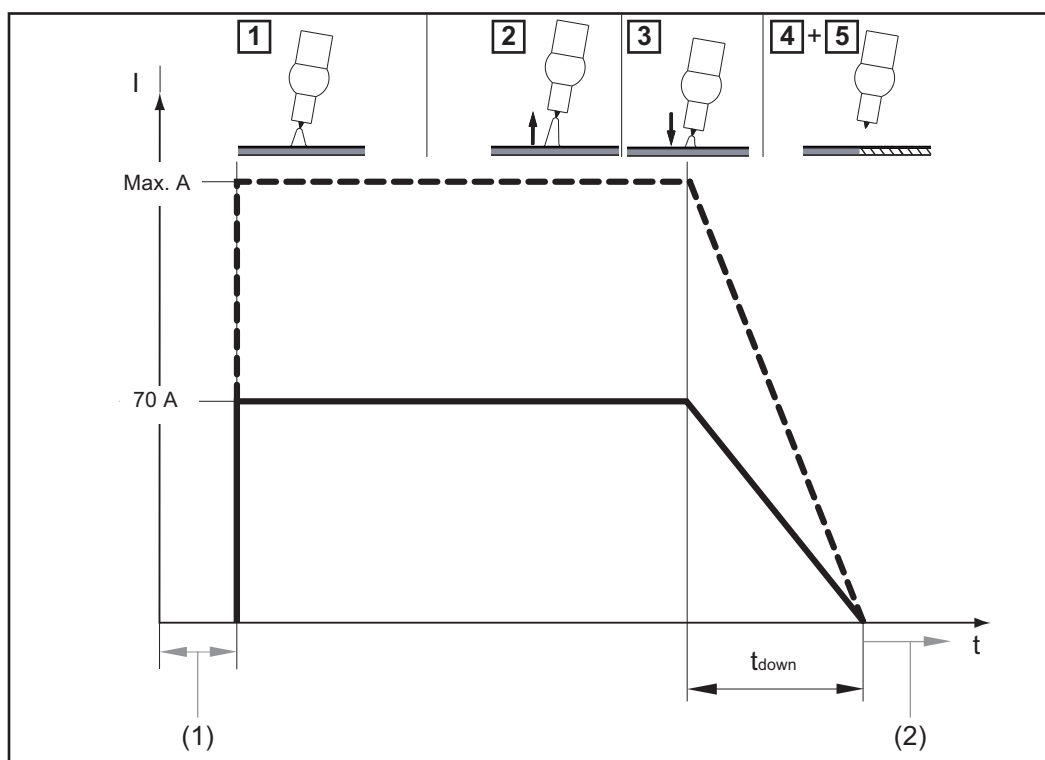

Priebeh zváracieho prúdu a predfuku plynu pri aktivovanej funkcii TIG Comfort Stop

- (1) Predfuk plynu
- (2) Doprúdenie plynu

DownSlope:

Čas DownSlope t_{down} predstavuje 0,5 sekundy a nemôže sa prestaviť.

Doprúdenie plynu:

Doprúdenie plynu je možné v ponuke Setup zmeniť prostredníctvom parametra „Doba doprúdenia plynu“ (Gas Post flow).

Zváranie s impulzným oblúkom

Zváranie s impulzným oblúkom s pulzujúcim zváracím prúdom. Používa sa na zváranie oceľových rúr v nútenej polohe alebo na zváranie tenších plechov.

Pri týchto použitíach nemusí byť zvárací prúd nastavený na začiatku procesu zvárania vždy výhodný pre celú operáciu zvárania:

- Pri príliš nízkej intenzite prúdu nebude základný materiál dostatočne natavený.
- Pri prehrievaní hrozí nebezpečenstvo, že tekutý tavný kúpeľ odkvapne.


Rozsah nastavenia: 0,5 – 100 Hz

Spôsob fungovania:

- Nižší základný prúd I-G po strmom stúpaní dosiahne výrazne vyšší impulzný prúd I-P a po nastavenom čase Duty cycle dcY znova klesne na základný prúd I-G. Impulzný prúd I-P je nastaviteľný na prúdovom zdroji.
- Prítom vzniká stredná hodnota prúdu, ktorá je nižšia ako nastavený impulzný prúd I-P.
- Pri zváraní s impulzným oblúkom sa malé úseky zváraného miesta rýchlo natavia a ihneď rýchlo stuhnú.

UPOZORNENIE!

Prúdový zdroj reguluje parameter Duty-Cycle dcY a základný prúd I-G v súlade s nastaveným impulzným prúdom a nastavenou frekvenciou impulzov.

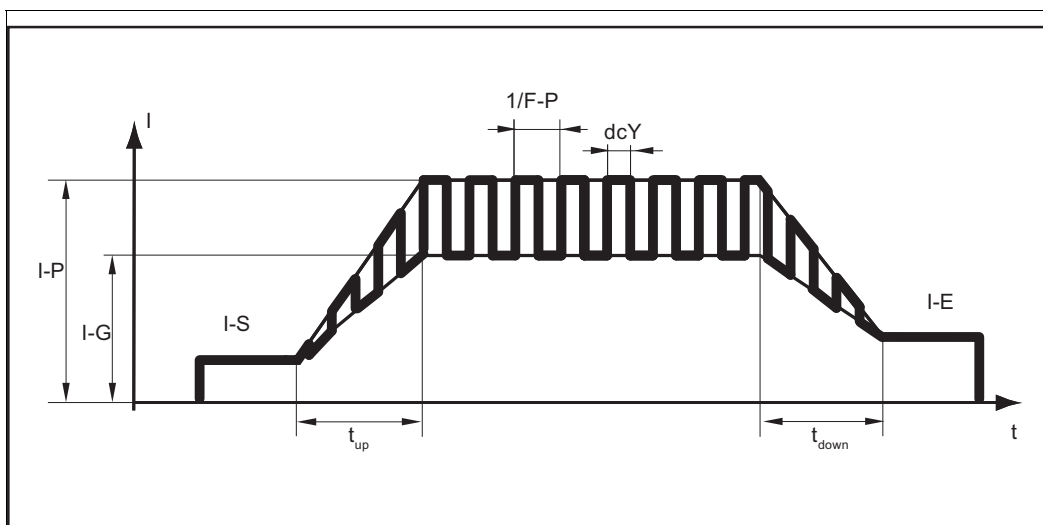

Zváranie s impulzným oblúkom – priebeh zváracieho prúdu

Nastaviteľné parametre:

I-S = Štartovací prúd

F-P = Frekvencia impulzov ($1/F-P$ =
odstup v čase medzi dvoma
impulzmi)

I-E = Koncový prúd

I-P = Impulzný prúd

Nenastaviteľné parametre:

t_{up} = UpSlope

dcY = Duty-Cycle

t_{down} = DownSlope

I-G = Základný prúd

Použite zvárania s impulzným oblúkom:


- 1 Tlačidlo hodnoty nastavenia stláčajte dovtedy, kým
 svieti zobrazenie zvárania s impulzným oblúkom
- 2 Nastavovacie koliesko otáčajte dovtedy, kým sa dosiahne požadovaná hodnota
frekvencie (Hz)

- Prúdový zdroj je pripravený na zváranie

Funkcia stehovania**UPOZORNENIE!**

Pre aktiváciu a nastavenie funkcie stehovania pozri odsek „Ponuka Setup – Zvárací postup“, popis parametra „Funkcia stehovania“ (tACking).

- Len čo sa pre nastavovací parameter Setup tAC (stehovanie) nastaví určitá doba, sú všetky prevádzkové režimy obsadené funkciou stehovania.
- Základný priebeh týchto prevádzkových režimov zostáva nezmenený.
- Počas nastavennej doby sa zvara pomocou impulzného prúdu, ktorý optimalizuje vzájomné stekanie tavných kúpeľov pri stehovaní dvojice konštrukčných dielov.

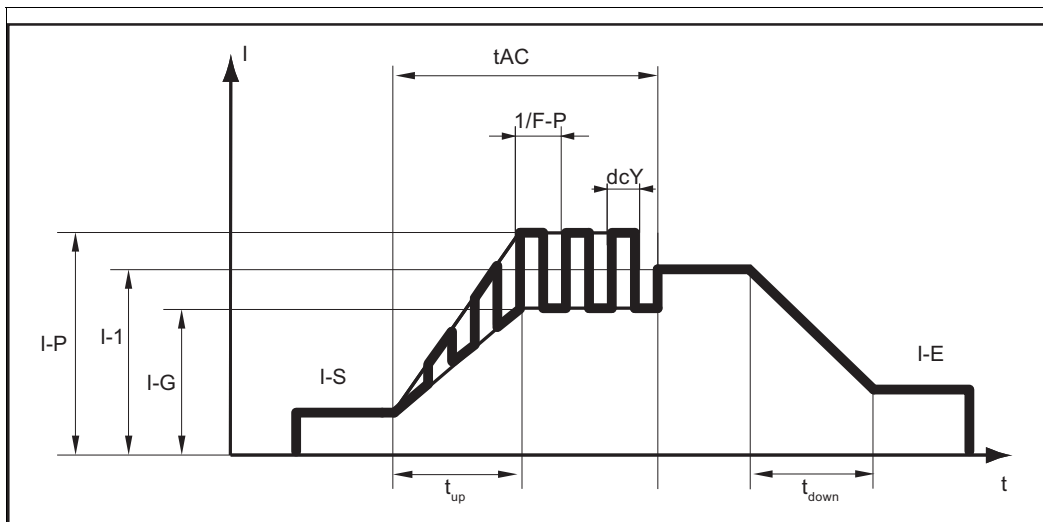

Priebeh zväracieho prúdu

Nastaviteľné parametre:

t _{AC} =	Doba zväracieho prúdu pre stehovací postup	I-S =	Štartovací prúd
I-E =	Koncový prúd	I-1 =	Hlavný prúd
Nenastaviteľné parametre:			
t _{up} =	UpSlope	dcY =	Duty-Cycle
t _{down} =	DownSlope	F-P =	Frekvencia impulzov
I-P =	Impulzný prúd	I-G =	Základný prúd

UPOZORNENIE!

Prúdový zdroj reguluje parameter frekvencie impulzov F-P, impulzný prúd I-P, Duty-Cycle dcY a základný prúd I-G v súlade s nastaveným hlavným prúdom I-1.







Impulzný prúd začína:

- po uplynutí fázy štartovacieho prúdu I-S,
- s fázou UpSlope t_{up}.





Po uplynutí času t_{AC} sa zvära ďalej s konštantným zväracím prúdom, k dispozícii sú prípadne nastavené pulzné parametre.

Ponuka Setup Zvárací postup



Vstup do ponuky Setup

- 1  Pomocou tlačidla Zvárací postup zvolte taký postup, pre ktorý sa má zmeniť parameter Setup:
 -  **STICK** Zváranie obaľovanou elektródou
 -  **CEL** Zváranie obaľovanou elektródou s celulóзовou elektródou
 -  **TIG** Zváranie TIG
- 2  +  Súčasne stlačte hodnotu nastavenia a tlačidlo zváracieho postupu.
 - Na ovládacom paneli sa zobrazí skratka prvého parametra ponuky Setup.




Zmena parametrov





- 1  Nastavovacie koliesko otáčajte pre výber požadovaného parametra.
- 2  Nastavovacie koliesko stlačte pre zobrazenie nastavenej hodnoty parametra.
- 3  Nastavovacie koliesko otáčajte pre zmenu hodnoty.
 - Nastavená hodnota je okamžite aktívna.
 - Výnimka: Pri obnove výrobného nastavenia je potrebné nastavovacie koliesko po zmene hodnoty stlačiť pre aktiváciu zmeny.
- 4  Nastavovacie koliesko stlačte pre návrat späť do zoznamu parametrov.

Odchod z ponuky Setup




- 1  Stlačte tlačidlo hodnoty nastavenia **alebo**  zváracieho postupu pre odchod z ponuky Setup.







Parametre pre zváranie obaľovanou elektródou





Parameter	Popis	Rozsah	Jednotka
	Doba štartovacieho prúdu Pre funkciu Softstart/Hotstart Výrobné nastavenie: 0,5 sekundy	0,1 – 2,0	Sekundy
	Anti-Stick Pri aktivovanej funkcii Anti-Stick sa v prípade skratu (prilepenie elektródy) elektrický oblúk po 1,5 sekunde vypne. Výrobné nastavenie: ON (aktivované)	ON OFF	
	Štartovacia rampa Na aktiváciu/deaktiváciu štartovacej rampy. Výrobné nastavenie: ON (aktivované)	ON OFF	

Parameter	Popis	Rozsah	Jednotka
	Napätie odtrhnutia (U cut off) Slúži na stanovenie, pri akej dĺžke elektrického oblúka je proces zvarovania na konci. Zváracie napätie stúpa s dĺžkou elektrického oblúka. Pri dosiahnutí tu nastaveného napätia sa elektrický oblúk vypne. Výrobné nastavenie: 45 V	25 – 90	Volty
	Výrobné nastavenie (FACTory) Tu je možné obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. <ul style="list-style-type: none"> - Prerušenie obnovy. NO - Obnova parametrov pre nastavený zvárací postup na výrobné nastavenie. YES - Obnova parametrov pre všetky zváracie postupy na výrobné nastavenie. ALL  Na obnovu výrobného nastavenia je potrebné zvolenú hodnotu potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska!		
	Ponuka Setup – úroveň 2 Na nastavenie všeobecných parametrov. Podrobnosti nájdete v odseku „Ponuka Setup – úroveň 2“.		

Parametre pre zvarovanie TIG




Parameter	Popis	Rozsah	Jednotka
	Prevádzkový režim (trigger mode) <ul style="list-style-type: none"> - Prevádzka so zváracím horákom bez tlačidla horáka OFF - 2-taktný režim 2t - 4-taktný režim 4t Výrobné nastavenie: 2t		
	Štartovací prúd (I-Start) Tento parameter je k dispozícii iba v 4-taktnom režime (tri = 4t). Výrobné nastavenie: 35 %	1 – 200	Percentá
	Klesajúci prúd Tento parameter je k dispozícii iba v 4-taktnom režime (tri = 4t). Výrobné nastavenie: 50 %	1 – 200	Percentá

Parameter	Popis	Rozsah	Jednotka
	Koncový prúd (I-End) Tento parameter je k dispozícii iba v 4-taktnom režime (tri = 4t). Výrobné nastavenie: 30 %	1 – 100	Percentá
	Čas predfuku plynu (Gas Pre flow) Trvanie predfuku plynu. Výrobné nastavenie: 0,0 sekúnd	0,0 - 9,9	Sekundy
	Doba doprúdenia plynu (Gas Post flow) Doba, počas ktorej plyn prúdi po konci zvarovania. Výrobné nastavenie: AUt	AUt 0,2 – 9,9	Sekundy
	Preplachovanie plynom (Gas purging) Preplachovanie ochranným plynom sa odšartuje, len čo sa nastaví určitá hodnota pre GPU. Z bezpečnostných dôvodov je pre opätovný štart prepláchnutia ochranným plynom potrebné opätovné nastavenie hodnoty pre GPU. DÔLEŽITÉ! Prepláchnutie ochranným plynom je potrebné predovšetkým pri vytváraní kondenzovanej vody po dlhšej odstávke v chladných priestoroch. Týmto sú postihnuté najmä dlhé hadicové vedenia. Výrobné nastavenie: off	0,1 - 9,9	minút
	Čítilivosť Comfort Stop (Comfort Stop Sensitivity) Tento parameter je k dispozícii iba vtedy, keď je parameter tri nastavený na OFF. Výrobné nastavenie: 1,5 V Podrobnosti nájdete v popise k funkcii „TIG Comfort Stop“.	0,6 – 3,5	Volty
	Napätie odtrhnutia (U cut off) Slúži na stanovenie, pri akej dĺžke elektrického oblúka je proces zvarovania na konci. Zváracie napätie stúpa s dĺžkou elektrického oblúka. Pri dosiahnutí tu nastaveného napätia sa elektrický oblúk vypne. Výrobné nastavenie: 35 V (pre 2-taktný režim, 4-taktný režim a režim s diaľkovým ovládaním nohou) Výrobné nastavenie: 25 V (pre režim Trigger = OFF)	10 – 45	Volty

Parameter	Popis	Rozsah	Jednot- ka
	Funkcia stehovania (tACking) Výrobné nastavenie: OFF Podrobnosti nájdete v popise k funkcii „Funkcia stehovania“.	OFF 0,1 – 9,9	Sekundy
	Výrobné nastavenie (FACtory) Tu je možné obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. <ul style="list-style-type: none"> - Prerušenie obnovy. NO - Obnova parametrov pre nastavený zvarací postup na výrobné nastavenie. YES - Obnova parametrov pre všetky zvaracie postupy na výrobné nastavenie. ALL  Na obnovu výrobného nastavenia je potrebné zvolenú hodnotu potvrdiť stlačením nastavovacieho kolieska!		
	Ponuka Setup – úroveň 2 Na nastavenie všeobecných parametrov. Podrobnosti nájdete v kapitole „Ponuka Setup – úroveň 2“.		

Ponuka Setup – úroveň 2

Parametre
v ponuke Setup –
úroveň 2



Parameter	Popis	Rozsah	Jednot- ka
	Verzia softvéru Úplné číslo verzie aktuálneho softvéru je rozdelené na viacero zobrazení displeja a je možné ho vyvolať otáčaním nastavovacieho kolieska.		
	Automatické vypnutie (time Shut down) Ak sa zariadenie po nastavenú dobu nepoužíva alebo neobsluhuje, samočinne sa prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla na ovládacom paneli sa pohotovostný režim ukončí – zariadenie je znovu pripravené na zváranie. Výrobné nastavenie: OFF	5 – 60 OFF	Minúty
	Poistka Na zobrazenie/nastavenie použitej poistky. Výrobné nastavenie: - pri sieťovom napätí 230 V = 16 A, - pri sieťovom napätí 120 V = 20 A. Ak sa na prúdovom zdroji nastaví poistka, obmedzí prúdový zdroj prúd odberajúci zo siete – tým sa zabráni okamžitému spusteniu ističa vedenia.	Pri 230 V: 10 / 13 / 16 / OFF (iba pri TP 18 0 MV) Pri 120 V: 15 / 16 / 20 / OFF (iba pri TP 18 0 MV)	Ampéry

TransPocket 150 – vzťah nastavenej poistky k zváraciemu prúdu:

Sieťové napätie	Nastavená poistka	Zvárací prúd elektroda	Zvárací prúd TIG	Doba zapnutia
230 V	10 A	110 A	150 A	35 %
	13 A	130 A	150 A	35 %
	16 A	150 A	150 A	35 %

TransPocket 180 – vzťah nastavenej poistky k zväraciemu prúdu:				
Sieťové napätie	Nastavená poistka	Zvärací prúd elektróda	Zvärací prúd TIG	Doba zapnutia
230 V	10 A	125 A	180 A	40 %
	13 A	150 A	200 A	40 %
	16 A	180 A	220 A	40 %
	OFF (iba pri TP 180 MV)	180 A	220 A	40 %
120 V*	15 A	85 A	130 A	40 %
	16 A	95 A	140 A	40 %
	20 A (iba pri TP 180 MV)	120 A	170 A	40 %
	OFF (iba pri TP 180 MV)	120 A	170 A	40 %

* Pri 120 V elektrickej sieti nie je v závislosti od charakteristiky spustenia použitého ističa vedenia možné dosiahnuť plnú dobu zapnutia 40 % (napríklad USA Circuit breaker type CH -15 % ED).

Parameter	Popis	Rozsah	Jednotka
	Doba prevádzky (System on time) Na zobrazenie doby prevádzky (začne sa počítať, hneď ako sa zariadenie zapne). Úplná doba prevádzky je rozdelená na viacero zobrazení displeja a je možné ju vyvolať otáčaním nastavovacieho kolieska.		Hodiny, minúty, sekundy
	Doba zvárania (System Active time) Na zobrazenie doby zvárania (zobrazuje čas, počas ktorého sa zväralo). Úplná doba zvárania je rozdelená na viacero zobrazení displeja a je možné ju vyvolať otáčaním nastavovacieho kolieska.		Hodiny, minúty, sekundy

Bezpečnosť



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho ovládania a nesprávne vykonaných prác.
Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.

- ▶ Všetky práce a funkcie popísané v tomto dokumente smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- ▶ Prečítajte si tento dokument tak, aby ste mu porozumeli.
- ▶ Prečítajte si všetky návody na obsluhu systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy, tak, aby ste im porozumeli.



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Následkom môžu byť vážne poranenia alebo smrť.

- ▶ Prepnete sieťový spínač prúdového zdroja do polohy – O – a odpojte prúdový zdroj od siete
- ▶ Všetky používané zariadenia a komponenty zaistíte proti opätovnému zapnutiu.
- ▶ Po otvorení zariadenia pomocou vhodného meracieho prístroja sa uistite, že elektricky nabité konštrukčné diely (napr. kondenzátory) sú vybité.



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku nedostatočného pripojenia ochranného vodiča.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.

- ▶ Používajte vždy originálne skrutky od krytu, v pôvodnom počte.

Všeobecne


Zariadenie za normálnych prevádzkových podmienok vyžaduje iba minimálne ošetrovanie a údržbu. Dodržiavanie niektorých bodov je však nevyhnutné, aby sa zväracie zariadenie udržalo pripravené na prevádzku počas dlhých rokov.

Údržba pri každom uve- dení do prevádzky

- Zaistite, aby sieťový konektor a sieťový kábel, ako aj zvärací horák/držiak elektródy neboli poškodené. Poškodené komponenty vymeňte.
- Uistite sa, že zvärací horák/držiak elektródy a uzemňovací kábel sú riadne pripojené k prúdovému zdroju a priskrutkované/zaistené tak, ako je to popísané v tomto dokumente.
- Zaistite, aby bolo vytvorené riadne uzemňovacie spojenie k zvärencu.
- Zaistite, aby sa okolo prístroja zachovala vzdialenosť 0,5 m (1 ft 8 in), aby ním mohol bez zábran smerom k zariadeniu prúdiť a unikať chladiaci vzduch. V žiadnom prípade nesmú byť zakryté otvory pre vstup a výstup vzduchu, a to ani čiastočne.

Každé 2 mesiace

Vyčistite vzduchový filter.

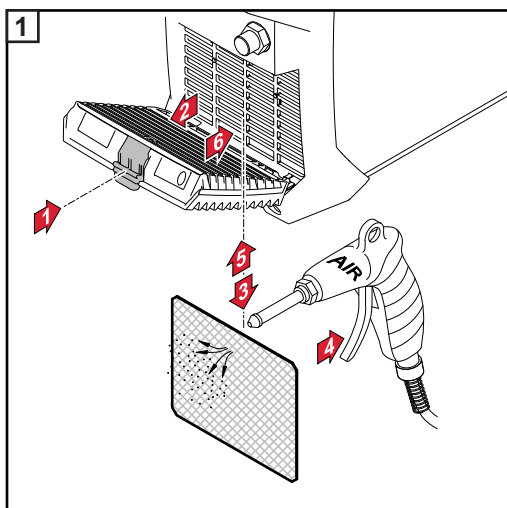

Likvidácia

Likvidáciu vykonať iba podľa platných národných a regionálnych ustanovení.

Bezpečnosť



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho ovládania a nesprávne vykonaných prác. Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.

- ▶ Všetky práce a funkcie popísané v tomto dokumente smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- ▶ Prečítajte si tento dokument tak, aby ste mu porozumeli.
- ▶ Prečítajte si všetky návody na obsluhu systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy, tak, aby ste im porozumeli.



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Následkom môžu byť vážne poranenia alebo smrť.

- ▶ Prepnete sieťový spínač prúdového zdroja do polohy – O – a odpojte prúdový zdroj od siete
- ▶ Všetky používané zariadenia a komponenty zaistíte proti opätovnému zapnutiu.
- ▶ Po otvorení zariadenia pomocou vhodného meracieho prístroja sa uistite, že elektricky nabitie konštrukčné diely (napr. kondenzátory) sú vybité.



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku nedostatočného pripojenia ochranného vodiča.

Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.

- ▶ Používajte vždy originálne skrutky od krytu, v pôvodnom počte.

Zobrazené poruchy

Indikácia prehriatia

Na displeji sa zobrazí „hot“, zobrazenie teploty svieti



Príčina: Prevádzková teplota je príliš vysoká.

Odstránenie: Zariadenie nechajte vychladnúť (zariadenie nevypínajte – ventilátor ochladzuje zariadenie).

Servisné hlásenia

Ak sa na displeji zobrazí E a dvojmiestne číslo chyby (napr. E02) a svieti zobrazenie poruchy, ide o interný servisný kód prúdového zdroja.

Príklad:



Môžu byť prítomné aj viaceré čísla chýb. Tieto sa zobrazia pri otočení nastavovacieho kolieska.

Poznačte si zobrazené čísla chýb spolu s výrobným číslom a konfiguráciou prúdového zdroja a servisnú službu upovedomte s detailným popisom chyby.

E01 – E03 / E11 / E15 / E21 / E33 – E35 / E37 – E40 / E42 – E44 / E46 – E52

Príčina: Chyba výkonového dielu.

Odstránenie:Upovedomte servisnú službu.

E04

Príčina: Napätie chodu naprázdno sa nedosiahne:
Elektróda dosadá na zvarenec / chyba hardvéru.

Odstránenie:Držiak elektródy odstráňte od zvarenca. Ak sa aj naďalej zobrazuje servisný kód, upovedomte servisnú službu.

E05 / E06 / E12

Príčina: Štart systému zlyhal.

Odstránenie:Zariadenie vypnite a zapnite. Pri viacnásobnom výskyte upovedomte servisnú službu.

E10

Príčina: Prepätie na prúdovej zásuvke ($> 113 V_{DC}$).

Odstránenie:Upovedomte servisnú službu.

E16 / E17

Príčina: Chyba pamäte.

Odstránenie:Upovedomte servisnú službu/stlačte nastavovacie koliesko pre potvrdenie servisného hlásenia.

UPOZORNENIE!

Pri štandardných variantoch zariadenia nemá potvrdenie servisného hlásenia žiaden vplyv na rozsah funkcií prúdového zdroja.

Pri všetkých ostatných variantoch zariadenia (TIG...) prúdový zdroj po potvrdení disponuje iba obmedzeným rozsahom funkcií – pre vytvorenie opätovného rozsahu funkcií upovedomte servisnú službu.

E19

Príčina: Prekročenie alebo podídenie teploty.

Odstránenie:Zariadenie prevádzkujte iba pri povolených teplotách okolia. Pre bližšie informácie k okolitým podmienkam pozri „Okolité podmienky“ v odseku „Bezpečnostné predpisy“.

E20

Príčina: Používanie zariadenia v rozpore s určením.

Odstránenie:Zariadenie používajte iba v súlade s určením.

E22

Príčina: Nastavený zvärací prúd je príliš vysoký.

Odstránenie:Zaistite, aby sa prúdový zdroj prevádzkoval so správnym sieťovým napätím; zaistite, aby bola nastavená správna poistka; nastavte nižší zvärací prúd.

E37

Príčina: Príliš vysoké sieťové napätie.

Odstránenie:Ihneď vytriahnite sieťový konektor; zaistite, aby sa prúdový zdroj prevádzkoval so správnym sieťovým napätím.

E36, E41, E45

Príčina: Sieťové napätie mimo tolerancie alebo sieť je príliš málo zaťažiteľná.

Odstránenie: Zaisťte, aby sa prúdový zdroj prevádzkoval so správnym sieťovým napätím; zaisťte, aby bola nastavená správna poistka.

E65 – E75

Príčina: Komunikačná chyba so zväracím horákom / diaľkovým ovládaním.

Odstránenie: Skontrolujte zástrčkové spojenie konektora TMC. / Zariadenie vypnite a zapnite. / Pri viacnásobnom výskyte upovedomte servisnú službu.

Žiadna funkcia**Zariadenie sa nedá zapnúť**

Príčina: Chyba sieťového spínača.

Odstránenie: Upovedomte servisnú službu.

Žiaden zvärací prúd

Prúdový zdroj je zapnutý, zobrazenie pre zvolený zvärací postup svieti

Príčina: Prerušené spojenia zväracieho kábla.

Odstránenie: Spojenia zväracieho kábla vytvorte v súlade s predpismi.

Príčina: Zlé alebo žiadne uzemnenie.

Odstránenie: Vytvorte spojenie k zvärencu.

Príčina: Prerušený prúdový kábel vo zväracom horáku alebo držiaku elektródy.

Odstránenie: Zvärací horák alebo držiak elektródy vymeňte.

Žiaden zvärací prúd

Zariadenie je zapnuté, zobrazenie pre zvolený zvärací postup svieti, zobrazenie nadmernej teploty svieti

Príčina: Doba zapnutia bola prekročená – preťaženie zariadenia – ventilátor beží.

Odstránenie: Dodržiavajte dobu zapnutia.

Príčina: Tepelná bezpečnostná automatika vypla zariadenie.

Odstránenie: Vyčkajte fázu ochladenia (zariadenie nevypínajte – ventilátor chladí zariadenie); prúdový zdroj sa po krátkej dobe samočinne znovu zapne.

Príčina: Chybný ventilátor v prúdovom zdroji.

Odstránenie: Upovedomte servisnú službu.

Príčina: Nedostatočný prívod chladiaceho vzduchu.

Odstránenie: Zabezpečte dostatočný prívod vzduchu.

Príčina: Znečistený vzduchový filter.

Odstránenie: Vyčistite vzduchový filter.

Príčina: Chyba výkonového dielu.

Odstránenie: Zariadenie vypnite a následne znovu zapnite.

Ak sa chyba vyskytuje častejšie, upovedomte servisnú službu.

Nedostatočná funkcia

Zlé vlastnosti zapalovania pri zváraní obaľovanou elektródou

Príčina: Bol zvolený nesprávny zvárací postup.

Odstránenie: Vyberte zvárací postup „Zváranie obaľovanou elektródou“ alebo „Zváranie obaľovanou elektródou s celulózovou elektródou“.

Príčina: Príliš nízky štartovací prúd; elektróda zostáva pri procese zapalovania prilepená.

Odstránenie: Štartovací prúd zvýšte pomocou funkcie horúci štart.

Príčina: Príliš vysoký štartovací prúd; elektróda sa pri procese zapalovania rýchlo opáli alebo veľmi odstrekuje.

Odstránenie: Štartovací prúd znížte pomocou funkcie Softstart.

Elektrický oblúk sa počas procesu zvárania niekedy odtrhne.

Príčina: Napätie odtrhnutia (Uco) je nastavené príliš nízko.

Odstránenie: V ponuke Setup zvýšte napätie odtrhnutia (Uco).

Príčina: Príliš vysoké napätie horenia elektródy (napr. drážková elektróda).

Odstránenie: Podľa možnosti použite alternatívnu elektródu alebo zváracie zariadenie s vyšším zváracím výkonom.

Obaľovaná elektróda má sklon k lepeniu.

Príčina: Parameter dynamiky (zváranie obaľovanou elektródou) je nastavený na príliš nízku hodnotu.

Odstránenie: Parameter dynamiky nastavte na vyššiu hodnotu.

Zlá zváracia vlastnosť

(intenzívna tvorba rozstrekov)

Príčina: Nesprávne pólovanie elektródy.

Odstránenie: Prepólujte elektródu (rešpektujte pokyny výrobcu).

Príčina: Zlé uzemňovacie spojenie.

Odstránenie: Svorku kostry pripevnite priamo na zvarenec.

Príčina: Nepriaznivé nastavenie Setup pre vybraný zvárací postup.

Odstránenie: V ponuke Setup optimalizujte nastavenie vybraného zváracieho postupu.

Volfrámová elektróda sa odtavuje.

Prímesi volfrámu v základnom materiáli počas fázy zapalovania.

Príčina: Nesprávne pólovanie volfrámovej elektródy.

Odstránenie: Zvárací horák TIG pripojte k prúdovej zásuvke (-).

Príčina: Nesprávny ochranný plyn, žiadny ochranný plyn.

Odstránenie: Používajte inertný ochranný plyn (argón).

Vysvetlenie pojmu doba zapnutia


Doba zapnutia (DZ) je časový interval 10-minútového cyklu, počas ktorého sa môže prístroj prevádzkovať s uvedeným výkonom bez toho, aby sa prehrial.

UPOZORNENIE!

Hodnoty DZ uvedené na výkonovom štítku sa vzťahujú na teplotu okolia 40 °C.
Ak je teplota okolia vyššia, je potrebné príslušne znížiť DZ alebo výkon.

Príklad: zváranie so 150 A pri 60 % DZ

- fáza zvárania = 60 % z 10 min = 6 min
- fáza ochladenia = zvyšný čas = 4 min
- Po fáze ochladenia začne cyklus odznovu.

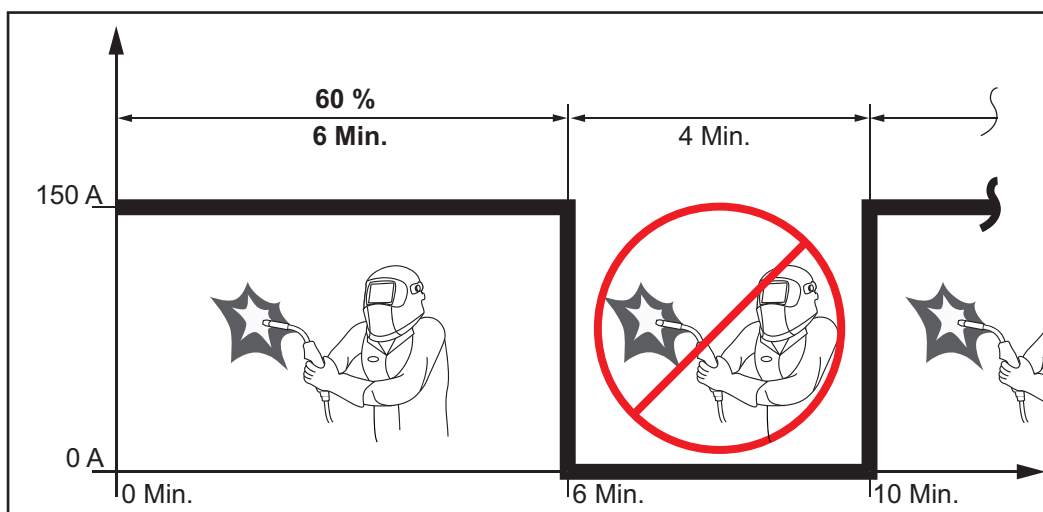

Ak by mal prístroj zostať v prevádzke bez prerušení:

- 1 V technických údajoch vyhľadajte 100% hodnotu DZ, ktorá platí pre existujúcu teplotu okolia.
- 2 Podľa tejto hodnoty znížte výkon alebo intenzitu prúdu, takže prístroj môže zostať v prevádzke bez fázy ochladenia.

**TransPocket
150 TIG**

Sieťové napätie (U ₁)			1x 230 V		
Max. efekt. primárny prúd (I _{1ef.})			15 A		
Max. primárny prúd (I _{1max})			24 A		
Max. zdanlivý výkon (S _{1max})			5,52 kVA		
Sieťové istenie			16 A pomalá		
Tolerancia sieťového napätia			-20 %/+15 %		
Sieťová frekvencia			50/60 Hz		
Cos φ			0,99		
Max. dovolená impedancia siete Z _{max} na PCC ¹⁾			32 mOhm		
Odporúčaný prúdový chránič			Typ B		
Rozsah zváracieho prúdu (I ₂)					
Tyčová elektróda			10 – 150 A		
TIG			10 – 150 A		
Zvárací prúd pri zváraní obaľova- nou elektródou	10 min/40 °C (104 °F)	35 % 150 A	60 % 110 A	100 % 90 A	
Zvárací prúd pri zváraní TIG	10 min/40 °C (104 °F)	35 % 150 A	60 % 110 A	100 % 90 A	
Rozsah výstupného napätia podľa normovanej charakteristiky (U ₂)					
Tyčová elektróda			20,4 – 26 V		
TIG			10,4 – 16,0 V		
Napätie chodu naprázdno (U ₀ peak)			96 V		
Účinnosť pri 90 A/23,6 V			88 %		
Stupeň krytia			IP 23		
Typ chladenia			AF		
Kategória prepätia			III		
Stupeň znečistenia podľa normy IEC 60664			3		
Emisná trieda EMK			A		
Označenie bezpečnosti			S, CE		
Max. tlak ochranného plynu			5 bar 72.52 psi		
Rozmery d x š x v			365 x 130 x 285 mm 14.4 x 5.1 x 11.2 in.		
Hmotnosť			6,6 kg 14.6 lb.		

1) Rozhranie k verejnej elektrickej sieti s 230/400 V a 50 Hz

**TransPocket
180 TIG**

Sieťové napätie (U_1)	1x 230 V			
Max. efekt. primárny prúd ($I_{1ef.}$)	16 A			
Max. primárny prúd (I_{1max})	25 A			
Max. zdanlivý výkon (S_{1max})	5,75 kVA			
Sieťové istenie	16 A pomalá			
Tolerancia sieťového napätia	-20 %/+15 %			
Sieťová frekvencia	50/60 Hz			
Cos φ	0,99			
Max. dovolená impedancia siete Z_{max} na PCC ¹⁾	285 mOhm			
Odporúčaný prúdový chránič	Typ B			
Rozsah zväracieho prúdu (I_2)				
Tyčová elektróda	10 – 180 A			
TIG	10 – 220 A			
Zvárací prúd	10 min/40 °C (104 °F)	40 %	60 %	100 %
pri zváraní obalova- nou elektródou		180 A	150 A	120 A
Zvárací prúd pri	10 min/40 °C (104 °F)	40 %	60 %	100 %
zváraní TIG		220 A	150 A	120 A
Rozsah výstupného napätia podľa normovanej charakteristiky (U_2)				
Tyčová elektróda	20,4 – 27,2 V			
TIG	10,4 – 18,8 V			
Napätie chodu naprázdno (U_0 peak)	101 V			
Účinnosť pri 120 A/24,8 V	89 %			
Stupeň krytia	IP 23			
Typ chladenia	AF			
Kategória prepätia	III			
Stupeň znečistenia podľa normy IEC 60664	3			
Emisná trieda EMK	A			
Označenie bezpečnosti	S, CE			
Max. tlak ochranného plynu	5 bar 72.52 psi			
Rozmery d x š x v	435 x 160 x 310 mm 17.1 x 6.3 x 12.2 in.			
Hmotnosť	9,0 kg 19.8 lb.			

1) Rozhranie k verejnej elektrickej sieti s 230/400 V a 50 Hz

**TransPocket
180 TIG MV**

Sieťové napätie (U_1)	1x 230 V		
Max. efekt. primárny prúd ($I_{1ef.}$)	16 A		
Max. primárny prúd (I_{1max})	25 A		
Max. zdanlivý výkon (S_{1max})	5,75 kVA		
Sieťové istenie	16 A pomalá		
Sieťové napätie (U_1)	1x 120 V		
Max. efekt. primárny prúd ($I_{1ef.}$)	20 A		
Max. primárny prúd (I_{1max})	29 A		
Max. zdanlivý výkon (S_{1max})	3,48 kVA		
Sieťové istenie	20 A pomalá		
Sieťové napätie (U_1)	1x 120 V		
Max. efekt. primárny prúd ($I_{1ef.}$)	15 A		
Max. primárny prúd (I_{1max})	19 A		
Max. zdanlivý výkon (S_{1max})	2,28 kVA		
Sieťové istenie	15 A pomalá		
Tolerancia sieťového napätia	-20 %/+15 %		
Sieťová frekvencia	50/60 Hz		
Cos φ	0,99		
Max. dovolená impedancia siete Z_{max} na PCC ¹⁾	285 mOhm		
Odporúčaný prúdový chránič	Typ B		
Rozsah zváracieho prúdu (I_2), $U_1 = 230$ V			
Tyčová elektróda	10 – 180 A		
TIG	10 – 220 A		
Rozsah zváracieho prúdu (I_2), $U_1 = 120$ V, poistka = 20 A			
Tyčová elektróda	10 – 120 A		
TIG	10 – 170 A		
Rozsah zváracieho prúdu (I_2), $U_1 = 120$ V, poistka = 15 A			
Tyčová elektróda	10 – 85 A		
TIG	10 – 140 A		
Zvárací prúd pri zváraní obalova- nou elektródou ($U_1 = 230$ V, poistka = 16 A)	10 min/40 °C (104 °F) 40 % 180 A	60 % 150 A	100 % 120 A
Zvárací prúd pri zváraní TIG ($U_1 = 230$ V, poistka = 16 A)	10 min/40 °C (104 °F) 40 % 220 A	60 % 160 A	100 % 130 A

Zvárací prúd pri zváraní obaľova- nou elektródou ($U_1 = 120 \text{ V}$, poistka = 20 A)	10 min/40 °C (104 °F)	40 % 120 A	60 % 100 A	100 % 90 A
Zvárací prúd pri zváraní TIG ($U_1 = 120 \text{ V}$, poistka = 20 A)	10 min/40 °C (104 °F)	40 % 170 A	60 % 130 A	100 % 100 A
Zvárací prúd pri zváraní obaľova- nou elektródou ($U_1 = 120 \text{ V}$, poistka = 15 A)	10 min/40 °C (104 °F)	40 % 85 A	60 % 70 A	100 % 65 A
Zvárací prúd pri zváraní TIG ($U_1 = 120 \text{ V}$, poistka = 15 A)	10 min/40 °C (104 °F)	40 % 140 A	60 % 110 A	100 % 100 A
Rozsah výstupného napätia podľa normovanej charakteri- stiky (U_2)				
Tyčová elektróda			20,4 – 27,2 V	
TIG			10,4 – 18,8 V	
Napätie chodu naprázdno (U_0 peak)				101 V
Účinnosť pri 120 A/24,8 V (230 V)				89 %
Účinnosť pri 90 A/23,6 V (120 V)				86 %
Účinnosť pri 65 A/22,6 V (120 V)				86 %
Stupeň krytia				IP 23
Typ chladenia				AF
Kategória prepätia				III
Stupeň znečistenia podľa normy IEC 60664				3
Emisná trieda EMK				A
Označenie bezpečnosti				S, CE
Max. tlak ochranného plynu				5 bar 72.52 psi
Rozmery d x š x v		435 x 160 x 310 mm 17.1 x 6.3 x 12.2 in.		
Hmotnosť				9,2 kg 20.3 lb.

1) Rozhranie k verejnej elektrickej sieti s 230/400 V a 50 Hz

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.



Find your
spareparts online



spareparts.fronius.com